

Рис. 1.1. Кристаллическая решетка:
а — объемно-центрированного куба (ОЦК); б — гранецентрированного куба (ГЦК); в — гексагональная плотноупакованная (ГПУ)

Кристаллическое строение сплава более сложное, чем чистого металла, и зависит от взаимодействия его компонентов при кристаллизации. Компоненты в твердом сплаве могут образовывать твердый раствор, химическое соединение и механическую смесь.

Твердые растворы — компоненты сплава взаимно растворяются один в другом. В твердом растворе один из входящих в состав сплава компонентов сохраняет присущую ему кристаллическую решетку, а второй компонент в виде отдельных атомов распределяется внутри кристаллической решетки.

Химическое соединение — компоненты сплава вступают в химическое взаимодействие, при этом образуется новая кристаллическая решетка. Компоненты имеют определенное соотношение по массе.

Механическая смесь — компоненты сплава обладают полной взаимной нерастворимостью и имеют различные кристаллические решетки. При этих условиях сплав будет состоять из смеси кристаллов составляющих ее компонентов. Механическая смесь имеет постоянную температуру плавления. Механическая смесь, образовавшаяся одновременной кристаллизацией из расплава, называется эвтектикой; в процессе превращения в твердом состоянии — эвтектоидом (например $\text{Fe}_3\text{C} + \text{Fe}_\gamma\text{C}$ — ледебурит; $\text{Fe}_3\text{C} + \text{Fe}_\alpha\text{C}$ — перлит).

3. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СПЛАВОВ

Процесс перехода сплава из жидкого состояния в твердое с образованием кристаллических решеток (кристаллов) называется *первичной кристаллизацией*.

Свойства сплавов зависят от образующейся в процессе кристаллизации структуры. Под структурой понимают наблюдаемое кристаллическое строение сплава. Процесс кристаллизации начинается с образования кристаллических зародышей — центров кристаллизации. Скорость кристаллизации зависит от скорости зарождения центров кристаллизации и скорости роста кристаллов: чем больше число образующихся зародышей и скорость их роста, тем быстрее протекает процесс кристаллизации. Структура сплава зависит от формы, ориентировки кристаллических решеток в пространстве и скорости кристаллизации.

Центрами кристаллизации могут быть группы элементарных кристаллических решеток, неметаллические включения и тугоплавкие примеси. Кристаллизация сплава обычно начинается от стенок формы (изложницы). С наибольшей скоростью кристаллы растут в направлении, противоположном отводу теплоты, т. е. перпендикулярно к стенке формы.

Если при кристаллизации рост решеток не ограничивается, то получаются кристаллы неограниченного размера древовидной формы — дендриты (рис. 1.2). Так как процесс кристаллизации происходит из многих центров кристаллизации, то ветви дендритов при росте могут ограничивать друг друга и искажаться. Кристаллы неправильной формы называются зернами, или кристаллитами. Комплекс зерен — это *поликристаллическое тело* (рис. 1.3).

Зерна отличаются различной ориентацией кристаллических решеток; размер зерен составляет $1-10^4$ мкм. Зерна повернуты относительно друг друга на десятки градусов. На границах зерен имеется поврежденный переходный слой толщиной порядка нескольких атомных слоев, свойства и химический состав которого могут отличаться от свойств тела зерна.

Кристаллические решетки зерна могут иметь различные структурные несовершенства: точечные, линейные и поверхностные, которые возникают в результате образования вакансий — мест не занятых атомами; дислоцированных атомов, вышедших из узла решетки; дислокаций, возникающих при появлении в кристалле незаконченных атомных плоскостей; примесных атомов, внедренных в кристаллическую решетку.

При наличии таких несовершенств зерно разделяется на блоки и имеет структуру, которая называется микромозаичной. Отдельные мозаинки повернуты относительно друг друга на небольшой угол ($\sim 1^\circ$). Решетки соседних блоков не совпадают по ориентации, что приводит к нарушению правильности решеток. Причина возникновения вакансий и дислокаций — нарушение правильности порядка

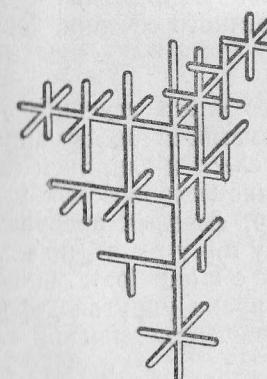


Рис. 1.2. Кристалл древовидной формы

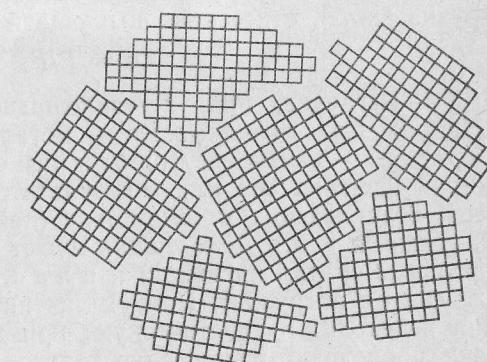


Рис. 1.3. Схема строения поликристалла

присоединения атомов при росте кристалла или сильное искажение решетки при пластическом деформировании.

Искажение кристаллической решетки и состояние границ зерен в металлах влияют на свойства зерен. Например, прочность может увеличиться вследствие искажения кристаллической решетки вблизи границ или уменьшиться в связи с наличием в них примесей, которые всегда присутствуют в расплаве.

Примеси, растворенные в жидком металле, могут также измельчать зерно и изменять его форму. Примеси при затвердевании в виде тонкого слоя осаждаются на поверхности расщущего кристалла и ограничивают его рост. Чем больше скорости охлаждения и зарождения центров кристаллизации, тем больше скорость кристаллизации и тем мелкозернистее структура сплава. При мелкозернистой структуре механические свойства сплава повышаются. При переходе сплава из жидкого состояния в твердое происходит усадка, сопровождаемая уменьшением удельного объема зерна. В результате усадки между зернами в местах соприкосновения расположенных дендритов, в междудосях пространствах возникают микропустоты, которые могут заполняться неметаллическими включениями (сульфидами, фосфидами и т. п.) или оставаться микроскопическими усадочными раковинами и порами. Такие включения и поры ухудшают механические свойства сплава, так как при его нагреве и приложении к нему нагрузок становятся очагами развития трещин, надрывов и тому подобных дефектов.

4. СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

К основным свойствам металлов и сплавов относятся механические, физические, химические, технологические и эксплуатационные.

Механические свойства. Основные из них — прочность, пластичность, твердость и ударная вязкость. Внешняя нагрузка вызывает в твердом теле напряжение и деформацию. **Напряжение** — это нагрузка (сила), отнесенная к площади поперечного сечения, МПа:

$$\sigma = P/F,$$

где P — нагрузка, МН; F — площадь поперечного сечения, м^2 .

Напряжение, возникающее в металле, вызывает деформацию. **Деформация** — изменение формы и размеров тела под влиянием воздействия внешних сил или в результате физико-механических процессов, возникающих в самом теле (например, фазовых превращений, усадки и т. п.). Деформация может быть упругой (исчезающей после снятия нагрузки) и пластиической (остающаяся после снятия нагрузки). При увеличении нагрузки упругая деформация переходит в пластическую; при дальнейшем повышении нагрузки происходит разрушение тела.

Прочность — это способность твердого тела сопротивляться деформации или разрушению под действием статических или динамических нагрузок. Прочность определяют с помощью специальных ме-

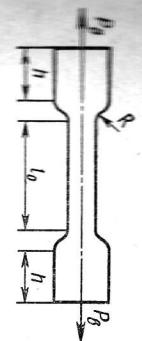


Рис. 1.4. Плоский образец для испытания на прочность и пластичность при растяжении:
 h — длина головки, закрепляемой в вакуумной машине; l_0 — исходная длина образца до испытания; R — радиус скругления

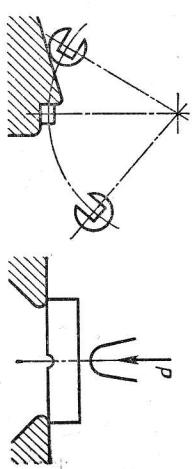


Рис. 1.5. Схемы испытания на ударную вязкость

химических испытаний образцов, изготавленных из исследуемого материала. Для определения прочности при статических нагрузках образцы испытывают на растяжение, сжатие, изгиб и кручение. Испытания на растяжение — обязательны. Прочность при статических нагрузках оценивается времененным сопротивлением σ_t и пределом текучести σ_y ; σ_b — это условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца; σ_f — напряжение, при котором начинается пластическое течение металла. На рис. 1.4 представлен типовой образец прямоугольного сечения для испытаний на растяжение.

Прочность при динамических нагрузках оценивают по **ударной вязкости**, Дж/м² (рис. 1.5):

$$K_C = A/F,$$

где A — работа, затраченная на разрушение образца, Дж; F — площадь образца в месте надреза, м². **Пластичность** — это способность материала получать остаточное изменение формы и размера без разрушения. Пластичность характеризуется относительным удлинением δ при разрыве, %:

$$\delta = (l - l_0) 100/l,$$

где l — длина образца после разрыва, мм; l_0 — первоначальная длина образца, мм.

Твердость — это способность материала сопротивляться внедрению в него другого, не получающего остаточных деформаций, тела. Значение твердости и ее размерность для одного и того же материала зависит от применяемого метода измерения. Значения твердости, определенные различными методами, пересчитывают по таблицам и эмпирическим формулам. Например, твердость по Бринеллю (H_B , МПа) определяют из отношения нагрузки P , приложенной к шарику, к площади поверхности полученного отпечатка шарика $F_{\text{отп}}$:

$$H_B = P/F_{\text{отп}}.$$

На рис. 1.6 приведена схема, по которой замеряют твердость. **Физические свойства.** К физическим свойствам металлов и сплавов относятся температура плавления, плотность, температурный

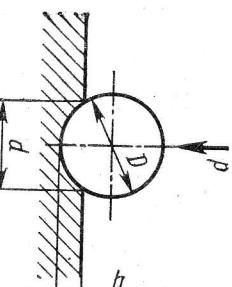


Рис. 1.6. Схема измерения твердости:

D — диаметр шарика, мм; d — диаметр отпечатка, мм;

h — глубина отпечатка, мм.

коэффициент, электросопротивление и теплопроводность. Физические свойства сплавов обусловлены их составом и структурой.

Химические свойства.

Химическим свойствам относятся способность к химическому взаимодействию с агрессивными средами.

Технологические свойства. Способность материала подвергаться различным методам горячей и холодной обработки определяют по его технологическим свойствам. К технологическим свойствам металлов и сплавов относятся литьевые свойства, деформируемость, свариваемость и обрабатываемость режущим инструментом. Эти свойства позволяют производить формоизменяющую обработку и получать заготовки и детали машин.

Литейные свойства определяются жидкотекучестью, усадкой и склонностью к ликвации.

Деформируемость — это способность принимать необходимую форму под влиянием внешней нагрузки без разрушения и при наименьшем сопротивлении нагрузке.

Свариваемость — это способность металлов и сплавов образовывать неразъемные соединения требуемого качества.

Эксплуатационные, или служебные свойства. В зависимости от условий работы машины или конструкции определяют коррозионную стойкость; хладостойкость; жаропрочность; жаростойкость; антифрикционность материала.

Коррозионная стойкость — сопротивление сплава действию агрессивных кислотных и щелочных сред.

Хладостойкость — способность сплава сохранять пластические свойства при температурах ниже 0°C .

Жаропрочность — способность сплава сохранять механические свойства при высоких температурах.

Жаростойкость — способность сплава сопротивляться окислению в газовой среде при высоких температурах.

Антифрикционность — способность сплава прирабатываться к другому сплаву.

Эти свойства определяются в зависимости от условий работы машины или конструкции специальными испытаниями.

5. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ

В сплавах при охлаждении и нагреве происходят изменения и образуются новые фазы и структуры. Эти изменения можно определить по диаграмме состояния. Диаграммой состояния называется графическое изображение, показывающее фазовый состав и структуру сплавов в зависимости от температуры и химической концентрации компонентов в условиях равновесия.

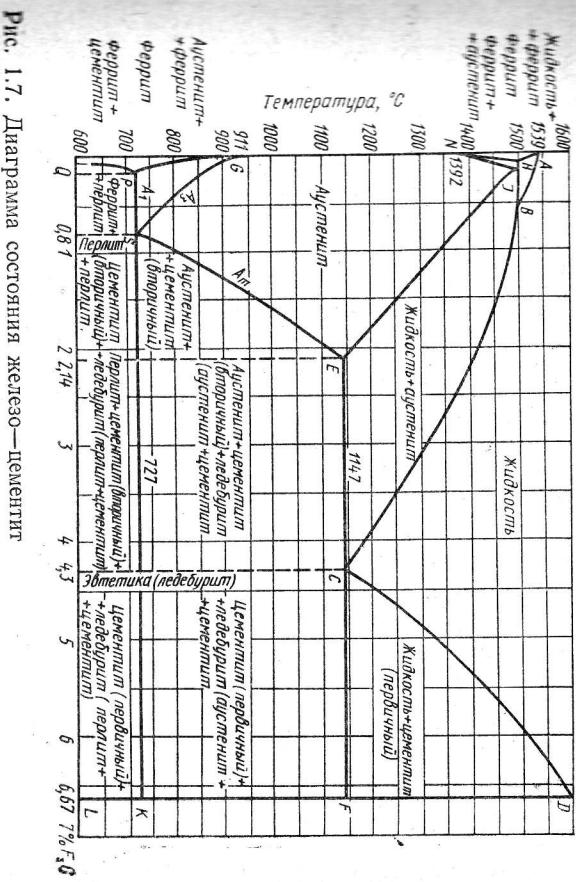


Рис. 1.7. Диаграмма состояния железо—цементит

Фазы — однородная часть системы, отделенная от других частей поверхностью раздела, при переходе через которую свойства сплава изменяются скачкообразно. Большое практическое значение имеет диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов (рис. 1.7).

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. В зависимости от температуры и концентрации углерода железоуглеродистые сплавы имеют следующие составляющие:

аустенит — твердый раствор углерода в γ -железе с предельной концентрацией углерода 2,14 % при температуре 1145 °C; с понижением температуры до 727 °C концентрация углерода уменьшается до 0,8 %; сталь со структурой аустенита немагнитна и имеет высокие пластичность и вязкость;

феррит — твердый раствор углерода 0,02 % при температуре 727 °C; феррит имеет малую твердость и высокую пластичность;

цементит — химическое соединение железа с углеродом Fe_3C (6,67 % C); имеет большие твердость и хрупкость; **перлит** — механическая смесь (эвтектоид) феррита и цементита, образующаяся при эвтектоидном распаде аустенита (0,8 % C); сталь, имеющая структуру перлита, обладает большими прочностью и твердостью;

ледебурит (4,3 % C) — механическая смесь (эвтектика) аустенита или перлита и цементита; ниже 727 °C аустенит превращается в перлит, при этом образуется смесь перлита и цементита;

графит — углерод в свободном состоянии, располагается в основной массе металла и имеет развитую объемную форму в виде пластинок; кроме пластинчатого графита можно получить графит компактных форм (шаровидный или хлопьевидный), образующийся

в результате распада цементита или выпадающей из пересыщенных твердых растворов железа с углеродом. В железоуглеродистом сплаве графит образуется при содержании $Si \geq 1,5\%$ и при очень медленном охлаждении. Графит мягок и обладает низкой прочностью.

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные свойства сплава определяются содержанием главной примеси — углерода. Взаимодействие углерода с α -или γ -модификациями железа приводит к образованию железоуглеродистых сплавов, различных по строению и свойствам. Построение диаграммы состояния железо-углерод (цементит) дает представление о температурных и концентрационных границах существования этих сплавов.

На диаграмме состояния железо—цементит (рис. 1.7) линия ACD — линия ликвидуса, выше нее сплав находится в жидком состоянии; линия $AECF$ — линия солидуса, ниже нее сплав находится в твердом состоянии. При температурах, соответствующих линии $AECF$, заканчивается первичная кристаллизация. В точке C при концентрации углерода 4,3 % образуется эвтектика, которая носит название ледебурит. Линия PSK — эвтектоидная линия, на которой заканчивается процесс вторичной кристаллизации. Линия PS — линия нижних критических точек A_3 ; она показывает температуру выделения феррита из аустенита. Линия SE — линия верхних критических точек A_m ; она показывает температуру начала выделения вторичного цементита и является линией предельной растворимости углерода в аустените. Сплавы, содержащие до 2,14 % C, условно называют сталью, более 2,14 % C — чугунами. Сталь, содержащая 0,8 % C, называется эвтектоидной сталью; сталь, содержащая менее 0,8 % C — дозвтектоидной. Сталь, содержащая более 0,8 % C — заэвтектоидной.

Практическое применение диаграммы Fe—Fe₃C. Диаграмму Fe—Fe₃C используют для определения видов и температурных интервалов термической обработки стали; для назначения температурных интервалов при обработке давлением; для определения температур плавления и заливки сплава и его литьевых свойств (жидкотекучести, усадки).

Основой процессов термической обработки является полиморфизм железа и его твердых растворов на базе α - и γ -железа. Полиморфные превращения стали данного состава происходят в определенном интервале температур, ограниченном нижней A_1 и верхними A_3 и A_m критическими точками.

В результате полиморфизма происходит перекристаллизация в твердом состоянии. Перекристаллизация — это изменение кристаллического строения стали при ее нагреве или при охлаждении до определенных температур.

Таким образом, *термическая обработка* заключается в нагреве сплавов до определенных температур, выдержке их при этих температурах и последующем охлаждении с различной скоростью. При этом изменяется структура сплава, а следовательно, и его свойства. Изменяя режим термической обработки, можно получить различные

физико-механические свойства и структуры железоуглеродистых сплавов.

Основные операции термической обработки — отжиг, нормализация, закалка и отпуск.

О т ж и г — фазовая перекристаллизация, нагрев до эвтектоидной стали выше точки A_3 , заэвтектоидной выше точки A_m с последующим охлаждением вместе с печью. При полном отжиге структура сплава состоит из феррита и перлита (доэвтектоидные стали) или из перлита и вторичного цементита (заэвтектоидные стали). Отжиг снижает внутреннее напряжение, понижает твердость и повышает пластичность, устраняет химическую неоднородность. Неполный отжиг — нагрев выше точки A_1 , но ниже A_3 ; происходит неполная фазовая перекристаллизация.

Н о р м а л и з а ц и я — нагрев выше точки A_3 , охлаждение на воздухе; измельчение зерна и повышение прочности.

З а к а л к а — нагрев выше точки A_3 , быстрое охлаждение в воде или масле; повышение твердости и прочности.

Регулируя скорость охлаждения стали из аустенитного состояния, можно получать различные структуры: мартенсит, троостит, сорбит и перлит.

Структура мартенсита образуется при быстром охлаждении в результате перехода решетки твердого раствора γ -железа (аустенита) в решетку твердого раствора α -железа (феррита) без выделения углерода из раствора. Переход γ -железа в α -железо сопровождается изменением объемов кристаллических решеток, что вызываетявление внутренних, дополнительных напряжений. Мартенсит представляет собой пересыщенный раствор углерода в α -железе с искаженной кристаллической решеткой. Сплав со структурой мартенсита обладает большой твердостью и прочностью.

Структура троостита образуется при более медленном охлаждении и представляет собой смесь феррита и цементита с высокой дисперсией. Троостит имеет меньшие твердость и прочность, чем мартенсит.

Структура сорбита образуется еще при более медленном охлаждении. Зерна феррита укрупняются, образуется мелкодисперсная феррито-карбидная смесь.

Структура перлита образуется в результате очень медленного охлаждения сплава вместе с пемью и является у эвтектоидных сталей конечной структурой распада аустенита; у дозвтектоидных сталей конечной структурой будет грубая смесь феррита и перлита; у эвтектоидных сталей — смесь перлита и цементита.

О т п у с к — нагрев ниже точки A_1 и медленное охлаждение; его применяют как сопутствующую операцию после закалки для получения более устойчивых структур. Высокий отпуск (нагрев до температуры 700 °C) применяют для повышения пластичности и обрабатываемости при небольшом снижении прочности закаленной стали; низкий отпуск (нагрев до температуры 250 °C) применяют для повышения вязкости закаленной стали при сохранении прочности.

Температурный интервал при горячей обработке давлением. Этот интервал находится ниже линии солидуса на 100—150 °С (верхний предел) и выше линии критических точек A_3 на 25—50 °С (нижний предел).

Температуру плавления определяют по линии ликвидуса. Температура заливки должна быть выше линии ликвидуса.

6. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ

На свойства железоуглеродистых сплавов влияет наличие в них постоянных примесей (вредных — серы, фосфора, кислорода, азота, водорода; полезных — кремния, марганца и др.). Эти примеси могут попадать в сплав из природных соединений (руд), например, сера и фосфор; из металлического лома — хром, никель и др.; в процессе раскисления — кремний и марганец.

Влияние углерода. Углерод в железоуглеродистом сплаве находится главным образом в связанном состоянии в виде цементита. В свободном состоянии в виде графита он содержится в чугунах. С увеличением содержания углерода возрастает твердость, прочность и уменьшается пластичность.

Влияние серы. Серы является вредной примесью. Она образует легкоплавкую эвтектику $FeS + Fe$. При кристаллизации сплава легкоплавкая эвтектика располагается по граням зерен и при повторном нагреве расплавляется, в результате чего нарушается связь между зернами, что приводит к образованию трещин и надрывов. Это явление носит название красноломкости. Допускается содержание серы до 0,06 %.

Влияние фосфора. Фосфор растворяется в γ- и α-железе, иска- жает кристаллическую решетку и ухудшает пластические свойства сплава. Фосфор вызывает явление хладноломкости. Фосфор — вредная примесь, и его содержание в сталях не должно превышать 0,08 %. В чугуне допускается до 0,3 % P.

Влияние азота, кислорода и водорода. Эти элементы присутствуют в сплавах или в составе хрупких неметаллических включений, например оксидов FeO , SiO_2 , Al_2O_3 , нитридов Fe_4N , или в свободном состоянии, при этом они располагаются в дефектных местах в виде молекулярного и атомарного газов. Неметаллические включения служат концентраторами напряжений и могут понизить механические свойства (прочность, пластичность).

Водород поглощается сталью в атомарном состоянии. При охлаждении сплава растворимость водорода уменьшается, и в молекулярной форме он накапливается в микропорах под высоким давлением. Таким образом, водород может стать причиной образования внутренних надрывов в металле (флокенов).

Влияние кремния и марганца. Кремний и марганец попадают в железоуглеродистый сплав при его выплавке в процессе раскисления. Оксиды кремния (SiO_2) связывают закись железа (FeO) в силикаты ($FeO \cdot SiO_2$) и удаляются вместе со шлаками.

Кремний, растворяясь в феррите, повышает предел текучести и уменьшает склонность к хладноломкости. Кремний способствует графитизации чугуна.

Марганец образует твердый раствор с железом и немного повышает твердость и прочность феррита. В присутствии серы он частично связывается с серой в сернистый марганец и переходит в шлак. При содержании марганца более 1,5 % снижаются пластические свойства стали. В сталях содержится обычно не более 0,4 % Si и 0,8 % Mn.

7. ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ СТАЛЕЙ И ИХ МАРКИРОВКА

Классификация сталей. Стали классифицируют по химическому составу, качеству и назначению. По химическому составу классифицируют главным образом конструкционные стали, предназначенные для изготовления рукоятными машин и металлических конструкций. Конструкционные стали делают на углеродистые и легированные.

Углеродистые стали могут быть низкоуглеродистые $C \leq 0,09 \div 0,25 \%$, среднеуглеродистые $C \leq 0,25 \div 0,45 \%$ и высокоуглеродистые $C \geq 0,45 \div 0,75 \%$. Легированные стали условно подразделяют на низколегированные с содержанием легирующих элементов в сумме 2,5—5 %; среднелегированные — до 10 % и высоколегированные — более 10 %.

Другие стали, например инструментальные, с особенноями физико-химическими свойствами по химическому составу обычно не классифицируют.

Качество сталей определяется условиями металлургического производства и содержанием в них вредных примесей. Стали классифицируют на группы А, Б, В.

К группе А относят стали обыкновенного качества. Они могут иметь повышенное содержание серы (до 0,06 %) и фосфора (до 0,07 %).

Механические свойства сталей обыкновенного качества ниже механических свойств сталей других групп. Основным элементом, определяющим механические свойства этих сталей, является углерод. Их выплавляют в кислородных конвертерах и мартеновских печах. Стали обыкновенного качества подразделяют на спокойные (полностью раскисленные), кипящие (не полностью раскисленные) и полуспокойные (занимающие промежуточное положение между спокойными и кипящими). Спокойные, полуспокойные и кипящие стали обозначают в конце марки буквами соответственно «сп», «пс» и «кп».

К группе Б относят качественные стали — углеродистые или легированные. В этих сталях содержание серы и фосфора не должно превышать 0,035 % каждого. Выплавляют их в основных мартеновских печах.

К группе В относят высококачественные стали, главным об-

содержание серы и фосфора не должно превышать 0,025 % каждого.

Особовысокачаственные стали выплавляют в электропечах с последующими электрошлаковым переплавом, вакуумногутовым переплавом и т. п. Содержание серы и фосфора — до 0,015 % каждого.

По назначению стали подразделяют на строительные, машиностроительные (конструкционные, общего назначения), инструментальные, машиностроительные специализированного назначения, с особыми физическими свойствами, с особыми химическими свойствами (устойчивые к коррозии).

Строительные стали — это углеродистые и некоторые низколегированные стали с небольшим содержанием углерода; стали обычновенного качества.

Для машиностроительных сталей (конструкционных) общего назначения главной характеристикой являются их механические свойства, которые зависят от содержания углерода, изменяющегося в пределах 0,05—0,75 %.

Инструментальные стали имеют высокие твердость, прочность и износостойкость. Их используют для изготовления режущего и измерительного инструментов, штампов и т. д. Твердость и вязкость зависит от содержания в инструментальных сталях углерода.

Машиностроительные стали и сплавы специализированного назначения характеризуются их механическими свойствами при низких и высоких температурах, физическими, химическими и технологическими свойствами. Они могут быть использованы для эксплуатации в особых условиях (при температурах ниже 0 °C, при нагреве, динамических нагрузках и т. п.).

Стали и сплавы с особыми физическими свойствами получают в результате специального легирования и термической обработки. Их применяют в основном в приборостроении, электронной, радиотехнической промышленности и т. д.

Стали и сплавы с особыми химическими свойствами (стойкие к коррозии) содержат не менее 12,5—13 % Cr. Стали с высоким содержанием хрома и никеля — стойкие в агрессивных средах. Маркировка стаей. Стали обыкновенного качества обозначают Ст0—Ст6. Чем выше номер, тем выше содержание углерода и прочностные свойства стали.

Качественные, высокачаственные и особовысокачаственные стали маркируют следующим образом. Содержание углерода указывают в начале марки цифрой, соответствующей его содержанию: в сотых долях процента для сталей, содержащих до 0,75 % C (конструкционные стали), и в десятых долях процента для сталей, имеющих более 0,75 % C (инструментальные стали). Соответственно сталь, содержащую до 0,1 % C, обозначают сталь 10, сталь с 0,5 % C — сталь 50, сталь с 1 % C — сталь У10.

Легирующие элементы обозначают русскими буквами, например Н (никель); Г (марганец); Х (хром); С (кремний) и т. д. Если после буквы нет цифры, то сталь содержит 1—1,5 % легирующего элемента.

Кроме молибдена и ванадия, содержание которых в сталях обычно до 0,2—0,3 %, если стоит цифра, то она указывает содержание легирующего элемента в процентах.

Различие в обозначении качественной стали по сравнению с высокочаественной сталью состоит в том, что в конце марки высокочаественной стали ставят букву «А»: сталь 30ХНМ — качественная, а стали 30ХНМА и У10А — высокочаственные. В конце марки особовысокочаственной стали электроплакового переплава стоит буква «Ш».

Для некоторых высокочаственных сталей бывают следующие отклонения в обозначении. Все легированные стали и сплавы с особыми физическими свойствами всегда высокочаственные, поэтому в марках этих сталей букву «А» не ставят. Шарикоподшипниковые стали обозначают в начале марки буквами «ШХ», затем стоит содержание хрома в десятых долях процента, например, сталь ШХ15. Быстро режущие сложнолегированные стали обозначают буквой «Р», следующая за ней цифра указывает на процентное содержание в ней вольфрама.

Электротехнические стали обозначают буквой «Э»; следующая за ней цифра указывает на процентное содержание в ней кремния. 18622 Д 304

8. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ

Алюминий — легкий металл (плотность 2700 кг/м³), обладает высокими теплопроводностью [200 Вт/(м·К)] и электропроводностью (10^{-5} См), стоек к коррозии. Температура плавления алюминия 658 °C.

Алюминиевые сплавы разделяют на деформируемые и литейные. Те и другие могут быть неупрочняемые и упрочняемые термической обработкой.

Деформируемые алюминиевые сплавы хорошо обрабатываются прокаткой, ковкой, штамповкой. К деформируемым алюминиевым сплавам, не упрочняемым термической обработкой, относятся сплавы системы Al—Mn (АМ), содержащие до 1,6 % Mn, и сплавы системы Al—Mg (АМг), содержащие до 5,8 % Mg. Эти сплавы обладают высокой пластичностью и невысокой прочностью.

К деформируемым алюминиевым сплавам, упрочняемым термической обработкой, относятся сплавы системы Al—Cu—Mg с добавками некоторых элементов (дуралиюмини, ковочные сплавы), а также высокопрочные и жаропрочные сплавы сложного химического состава. Дуралюмины (Д16—Д18) содержат 3,8—4,8 % Cu, 0,4—1,8 % Mg, а также 0,4—0,9 % Mn, который повышает коррозионную стойкость сплавов. После термической обработки (закалка и естественное старение) эти сплавы имеют высокую прочность и удлинение. Ковочные сплавы (АК6—АК8) содержат 1,8—4,8 % Cu, 0,4—0,8 % Mg, 0,4—1 % Mn, 0,6—1,2 % Si, хорошо деформируются в нагретом состоянии, обладают высокой прочностью после закалки и старения. Их используют для изготовления крыльчаток, рам, фитингов обработкой давлением.

Л и т е й н ы е алюминиевые сплавы применяют для изготовления деталей машин и приборов литьем. Наиболее широко используют сплавы алюминия с содержанием 10—13 % Si (системы Al—Si); АЛ2, АЛ4, АЛ9.

Сплавы алюминия с мелью (системы Al—Cu, содержащие 4,5—5,3 % Cu) и марганцем (до 1 % Mn) обладают повышенной прочностью. Это сплавы АЛ7, АЛ19 и др. Их применяют для литья деталей, работающих при достаточно высоких нагрузках (кронштейны, арматура и др.).

Сплавы алюминия с магнием (системы Al—Mg, содержащие 9,5—11,5 % Mg) обладают хорошей коррозионной стойкостью и применяются для отливок, работающих во влажной атмосфере. Это сплавы АЛ8, АЛ13. Часто отливки из алюминиевых литьевых сплавов подвергают термической обработке (закалке и старению) для повышения прочности, пластичности, снижения остаточных напряжений.

Алюминий применяют для приготовления специальных миниевых сплавов (САС) и спекаемых алюминиевых порошков (САП), из которых изготавливают детали с особыми свойствами — коррозионной стойкостью, прочностью, пористостью и т. д.

Магний — легкий металл (плотность 1740 кг/м³), температура его плавления 651 °C. Промышленный магний марки Mg 96 содержит 99,92 % Mg, марки Mg 95 — 99,82 % Mg. Магниевые сплавы различают на деформируемые и литейные, не упрочняемые термической обработкой.

Деформируемые магниевые сплавы (МА) содержат до 2 % Mn, до 5 % Al, десятые доли процента церия, например сплавы MA2, MA8, не упрочняемые термической обработкой; высокопрочные сплавы — до 9 % Al и 0,5 % Mn (сплав MA5). Жаропрочьи магниевые сплавы содержат добавки циркония, никеля и др.

Литеиные магниевые сплавы (ML6, ML3) содержат 2,5—9 % Al и 0,5—1,5 % Zn, а также 0,15—0,5 % Mn, имеют невысокий модуль упругости ($E = 43\ 000$ МПа) и вследствие этого хорошие демпфирующие свойства (гасят колебания конструкции). Однако эти сплавы обладают невысокой коррозионной стойкостью, и для ее повышения отливки оксидают, покрывают лаками.

Технически чистая медь имеет плотность 8940 кг/м³, температуру плавления 1083 °C, обладает высокой пластичностью, коррозионной стойкостью, малым удельным электросопротивлением ($7 \cdot 10^{-8}$ Ом·м), высокой теплопроводностью [385 Вт/(м·К)], и поэтому ее широко используют для изготовления электропроводов, дегалей электрических машин и приборов, в химическом машиностроении. Медь по чистоте подразделяют на марки МО (99,95 % Cu), М1 (99,9 % Cu), М2 (99,7 % Cu), М3 (99,5 % Cu), М4 (99 % Cu).

Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы — это сплавы меди с оловом (4—33 % Sn), свинцом (30 % Pb), алюми-

нием (5—11 % Al), кремнием (4—5 % Si), сурьмой и фосфором. Латуни — это сплавы меди с никелем (до 50 % Ni) с небольшими добавками алюминия, кремния, никеля, марганца. Медные сплавы обозначают начальными буквами их названия (Л — латунь, Бр — бронза), после чего следуют первые буквы основных названий элементов, образующих сплав, и цифры, указывающие количество содержащегося элемента в процентах. Например, ЛЦ40Мн1,5 — латунь, содержащая 40 % Zn, 1,5 % Mn, остальное Cu.

Бронзы и латуни разделяют на деформируемые и литейные. Литейные бронзы и латуни отличаются от деформируемых тем, что в их состав вводят добавки, улучшающие литейные свойства сплава — повышающие жидкотекучесть, уменьшающие усадку. Однако эти добавки снижают пластические свойства литейных бронз и латуней по сравнению с деформируемыми.

Титан — тугоплавкий металл [температура плавления (1665 ± 5) °C], плотность 4500 кг/м³. Временное сопротивление чистого титана $\sigma_b = 250$ МПа, относительное удлинение $\delta = 70\%$, он обладает высокой коррозионной стойкостью. Удельная прочность титана выше, чем у многих легированных конструкционных сталей. Поэтому при замене сталей титановыми сплавами можно при равной прочности уменьшить массу детали на 40 %. Однако титан имеет низкую жаропрочность, так как при температурах выше 550—600 °C легко окисляется и поглощает водород. Титан хорошо обрабатывается давлением, сваривается, из него изготавливают сложные отливки, но обработка его резанием затруднительна.

Для получения сплавов с заданными свойствами титан легируют алюминием, молибденом и др. Наиболее применение нашли сплавы, легированные алюминием, например сплав ВТ5 (до 5 % Al) с $\sigma_b = 700 \div 900$ МПа, $\delta = 10 \div 12\%$. Из этого сплава получают поковки, отливки.

Для получения требуемых механических свойств титановые сплавы подвергают термической обработке (отжигу, закалке и старению) в печах с защитной атмосферой. Титан и его сплавы используют для изготовления деталей самолетов, в химическом машиностроении, судостроении и других отраслях машиностроения.

РАЗДЕЛ 2

ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. СТРУКТУРА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ПРОДУКЦИЯ

Металлургическое производство — это сложная система различных производств, базирующихся на месторождении руд, коксующихся углей, энергетических комплексах. Оно включает: шахты и карьеры по добыче руд и каменных углей; горно-обогатительные комбинаты, где обогащают руды, подготовляя их к плавке; коксохимические заводы, где осуществляют подготовку углей, их коксование и извлечение из них полезных химических продуктов; энергетические цехи для получения сжатого воздуха (для дутья доменных печей), кислорода, очистки металлургических газов; доменные цехи для выплавки чугуна и ферросплавов или цехи для производства желеzo-рудных металлизованных окатышей; заводы для производства ферросплавов; сталеплавильные цехи (конвертерные, мартеновские, электросталеплавильные) для производства стали; прокатные цехи, в которых слитки стали перерабатывают в сортовой прокат — балки, рельсы, прутки, проволоку, лист и т. д.

Основная продукция черной металлургии: чугуны — передельный, используемый для передела на сталь, и литьевой — для производства фасонных чугунных отливок на машиностроительных заводах; железорудные металлизованные окатыши для выплавки стали; ферросплавы (сплавы железа с повышенным содержанием Mn, Si, V, Ti и д.) для выплавки легированных сталей; стальные слитки для производства сортового проката (рельсов, балок, прутков, полосы, проволоки), а также листа, труб и т. д.; стальные слитки для изготовления крупных кованых валов, роторов турбин, дисков и т. д., называемые кузнецкими слитками.

Продукция цветной металлургии: слитки цветных металлов для производства сортового проката (уголка, полосы, прутков и т. д.); слитки (чушки) цветных металлов для изготовления отливок на машиностроительных заводах, лигатуры — сплавы цветных металлов с легирующими элементами, необходимые для производства сложных легированных сплавов для отливок; слитки чистых и особо чистых металлов для приборостроения, электронной техники и других отраслей машиностроения.

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Для производства чугуна, стали и цветных металлов используют руду, флюсы, топливо и оgneупорные материалы.

Промышленной рудой называют горную породу, из которой при данном уровне развития техники целесообразно извлекать металлы или их соединения. Например, в настоящее время целесообразно извлекать металлы из руд, если содержание их в руде составляет: железа на менее 30—60 %, меди 3—5 %, молибдена 0,005—0,02 %.

Руда состоит из минералов, содержащих металлы или его соединения, и пустой породы (т. е. различных примесей). Руды называются по одному или нескольким металлам, которые входят в их состав. Например, железные, медные, медно-никелевые и т. д.

В зависимости от содержания добываемого металла, руды выделяют богатые и бедные. Бедные руды (с малым содержанием добываемого металла) обогащают, т. е. удаляют из руды часть пустой породы. В результате получают концентрат с повышенным содержанием добываемого металла. Использование концентрата улучшает технико-экономические показатели работы металлургических печей.

Флюсы — это материалы, загружаемые в плавильную печь для образования легкоплавкого соединения с пустой породой руды или концентратом и золой топлива. Такое соединение называют шлаком.

Обычно шлак имеет меньшую плотность, чем металл, поэтому он располагается в печи над металлом и может быть удален в процессе плавки. Шлак защищает металл от печных газов и воздуха.

Шлак называют кислым, если в его составе преобладают кислотные оксиды (SiO_2 , P_2O_5), и основным, если в его составе больше основных оксидов (CaO , MgO , FeO и др.).

Топливом в металлургических печах являются кокс, природный газ, мазут, доменный (колотниковый) газ.

Кокс получают на коксохимических заводах в коксовых печах сухой перегонкой при температуре 1000 °C (без доступа воздуха) каменного угля коксующихся сортов. В коксе содержится 80—88 % углерода, 8—12 % золы, 2—5 % влаги, 0,5—1,8 % серы, 0,02—0,2 % фосфора и до 1—2 % летучих продуктов. Для доменной плавки кокс должен содержать минимальное количество серы и золы. Куски кокса должны иметь размеры 25—60 мм. Кокс должен обладать достаточной прочностью, чтобы не разрушаться под действием шихтовых материалов.

Природный газ содержит 90—98 % углеводородов (CH_4 и C_2H_6) и 1 % азота. Мазут содержит 84—88 % углерода, 10—12 % водорода, небольшое количество серы и кислорода. Кроме того, используют доменный или колотниковый газ, побочный продукт доменного проплеска.

Оgneупорные материалы применяют для изготовления внутреннего облицовочного слоя (футеровки) металлургических печей и ковшей для расплавленного металла. Оgneупорные материалы способны выдерживать нагрузки при высоких температурах, противостоять резким изменениям температур, химическому воздействию шлака и печеных газов. Оgneупорность материала определяется температурой его размягчения. По химическим свойствам оgneупорные материалы разделяют на кислые, основные, нейтральные.

Материалы, содержащие большое количество кремнезема SiO_2 , называют кислыми (динасовые, кварцеллинистые), например, кварцевый песок (95 % SiO_2), динасовый кирпич, огнеупорность которых $1690\text{--}1700^\circ\text{C}$; материалы, содержащие основные оксиды (CaO , MgO) — основными (магнезитовые, кирпич и металургический по-рошток, магнезитохромитовый кирпич, огнеупорность которого более 2000°C); содержащие большое количество Al_2O_3 и Cr_2O_3 — нейтральными (хромомагнезитовые, высокоглиноземные, шамотные, напри-мер шамотный кирпич, содержащий 50—60 % SiO_2 и 30—40 % Al_2O_3).

При высоких температурах футеровка печи взаимодействует с флюсами и пла-кислые флюсы, то взаимодействие основным огнеупорным материалом, применять оксидов, применить основные шлаки. Поэтому в печах с кислой футеровкой исполь-зуют кислые шлаки, а в печах с основной — основные.

Углеродистый кирпич и блоки содержат до 92 % С в виде гра-фита, обладают высокой огнеупорностью. Применяются для кладки доменных печей, электроплавильных ванн для получения алюминия, тиглей для плавки и разливки медных сплавов.

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА

1. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, И ИХ ПОДГОТОВКА К ПЛАВКЕ

Для выплавки чугуна в доменных печах используют железные руды, топливо, флюсы.

Железные руды содержат железо в различных соединениях: в виде оксидов Fe_3O_4 , Fe_2O_3 ; гидроксидов $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, карбонатов FeCO_3 и др., а также пустую породу, состоящую в основном из SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO и др. К железным рудам относятся магнитный железняк Fe_3O_4 (55—60 % Fe), красный железняк Fe_2O_3 (55—60 % Fe), бурый железняк, содержащий гидраты оксидов железа $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (37—55 % Fe); шпатовые железняки, содержащие FeCO_3 (30—40 % Fe).

Марганцевые руды применяют для выплавки сплава железа с марганцем — ферромарганца (10—82 % Mn), а также передельных чугунов, содержащих до 1 % Mn. Марганец в рудах содержить в виде оксидов и карбонатов: MnO_2 , Mn_2O_3 , Mn_3O_4 , MnCO_3 и др.

Хромовые руды используют для производства феррохрома, ме-таллического хрома и огнеупорных материалов — хромомагнезитов. Хромовые руды содержат хромит ($\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$), магнохромит ($\text{Mg} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_4$) (до 40 % Cr_2O_3).

Комплексные руды используют для выплавки природно-легиро-ванных чугунов. Это железомарганцевые руды (до 20 % Mn), хромо-никелевые руды (37—47 % Fe, до 2 % Cr, до 1 % Ni), железованы-дьевые руды (до 0,17—0,35 % V).

Топливом для доменной плавки служит кокс, позволяющий по-лучать необходимую температуру и создавать условия для восста-новления железа из руды: в целях экономии часть кокса заменяют природным газом, мазутом, пылевидным топливом.

Флюсом при выплавке чугуна в доменных печах является известник CaCO_3 или доломитизированный известник, содержащий CaCO_3 и MgCO_3 , так как в шлаки должно входить определенное количество основных оксидов (CaO , MgO). Это необходимо для удале-ния серы из металла, в который она переходит из кокса и железной руды при плавке. Рекомендуется, чтобы в шлаке отношение $(\text{CaO} + \text{MgO})/(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3) \approx 1$.

Подготовка руд к доменной плавке осуществляется для повыше-ния производительности доменной печи, снижения расхода кокса и улучшения качества чугуна. Цель этой подготовки состоит в уве-личении содержания железа в шихте и уменьшении в ней вредных примесей — серы, фосфора, повышение ее однородности по кусково-сти и химическому составу. Метод подготовки добываемой руды зависит от ее качества.

Дробление и сортировка руд по крупности служат для получения кусков оптимальной для плавки величины. Куски руды дробят и сортируют на дробилках и классификаторах.

Обогащение руды основано на различии физических свойств минералов, входящих в ее состав: плотностей составляющих, магнит-ных, физико-химических свойств минералов. **Промывка руды** водой позволяет отделить плотные составляющие руды от пустой породы (песка, глины). **Гравитация** (отсадка) — это отделение руды от пустой породы при пропускании струи воды через дно вибри-рующего сита, на котором лежит руда: пустая порода вытесняется в верхний слой и уносится водой, а рудные минералы опускаются. **Магнитная сепарация** основана на различии магнит-ных свойств железосодержащих минералов и частиц пустой породы. Измельченную руду подвергают действию магнита, притягивающего железосодержащие минералы, отделяя их от пустой породы. **Оксусование** производят для переработки концентратов, получен-ных после обогащения, в кусковые материалы необходимых размеров. Применяют два способа оксусования: агломерацию и окатывание.

Агломерация. Шихту, состоящую из железной руды (40—50 %) известника (15—20 %), возврата мелкого агломерата (20—30 %), коксовой мелочи (4—6 %), влаги (6—9 %), скапают на агломераци-онных машинах при температуре 1300—1500 °C. При спекании из руды удаляются вредные примеси (серы, мышьяк), разлагаются кар-бонаты, и получается кусковой пористый огнеупорный материал — агломерат.

Окательные. Шихта из измельченных концентратов, флюса, топлива, увлажняется и при обработке во врачающихся барабанах, гарячих чашах (грануляторах) приобретает форму шариков, окатившей диаметром до 30 мм. Окательные высушивают и обжигают при температуре 1200—1350 °C на обжиговых машинах, после чего они становятся прочными и пористыми. Использование агломерата

и окатышей исключает отдельную подачу флюса-известняка в доменную печь при плавке, так как флюс в необходимом количестве входит в их состав.

2. ВЫПЛАВКА ЧУГУНА

Чугун выплавляют в печах шахтного типа — доменных печах. Сущность процесса получения чугуна в доменных печах заключается в восстановлении оксида железа, входящих в состав руды, при сгорании топлива в печи.

Устройство доменной печи и ее работа. Доменная печь (рис. 2.1) имеет стальной кожух, выложенный внутри огнеупорным шамотным кирпичом. Рабочее пространство печи включает колошник 6, шахту 5, распар 4, заплечики 3, горн 1, лещадь 15. В верхней части колошника находится засыпной аппарат 8, через который в печь загружают шихту (одрессованный агломерат и окатыши). Шихту взвешивают, подают в вагонетки 9 подъемника, которые передвигаются по мосту 12 к засыпному аппарату 8 и, опрокидываясь, высыпают шихту в приемную воронку 7 распределителя шихты. При опускании малого конуса 10 засыпного аппарата шихта попадает в чашу 11, а при опускании большого конуса 13 — в доменную печь. Для равномерного распределения шихты в доменной печи малый конус и приемная воронка после очередной загрузки поворачиваются на угол, кратный 60°.

При работе печи шихтовые материалы, проплавляясь, опускаются, а через загрузочное устройство в печь подаются новые порции шихты в таком количестве, чтобы весь полезный объем печи был заполнен. Полезный объем печи — это объем, занимаемый шихтой от лещади до нижней кромки большого конуса засыпного аппарата при его опускании. Современные доменные печи имеют полезный объем 2000—5000 м³. Полезная высота доменной печи достигает 35 м.

В верхней части горна находятся фурменные устройства 14, через которые в печь поступает нагретый воздух, необходимый для горения топлива. Воздух нагревают для уменьшения потерь теплоты и снижения расхода кокса. Воздух поступает в доменную печь из воздухонагревателя, внутри которого имеются камера сгорания и насадка. Насадка выложена из огнеупорных кирпичей, так что между ними образуются вертикальные каналы. В камеру сгорания к горелке подается очищенный от пыли доменный газ, который стекает и образует горячие газы.

Газы, проходя через насадку, нагревают ее и удаляются через дымовую трубу. Затем подача газа к горелке прекращается и через насадку пропускается воздух, подаваемый турбовоздуховной машиной. Воздух, проходя через насадку, нагревается до температуры 1000—1200 °С и поступает к фурменному устройству 14, а оттуда через форму 2 — в рабочее пространство. Доменная печь имеет не-

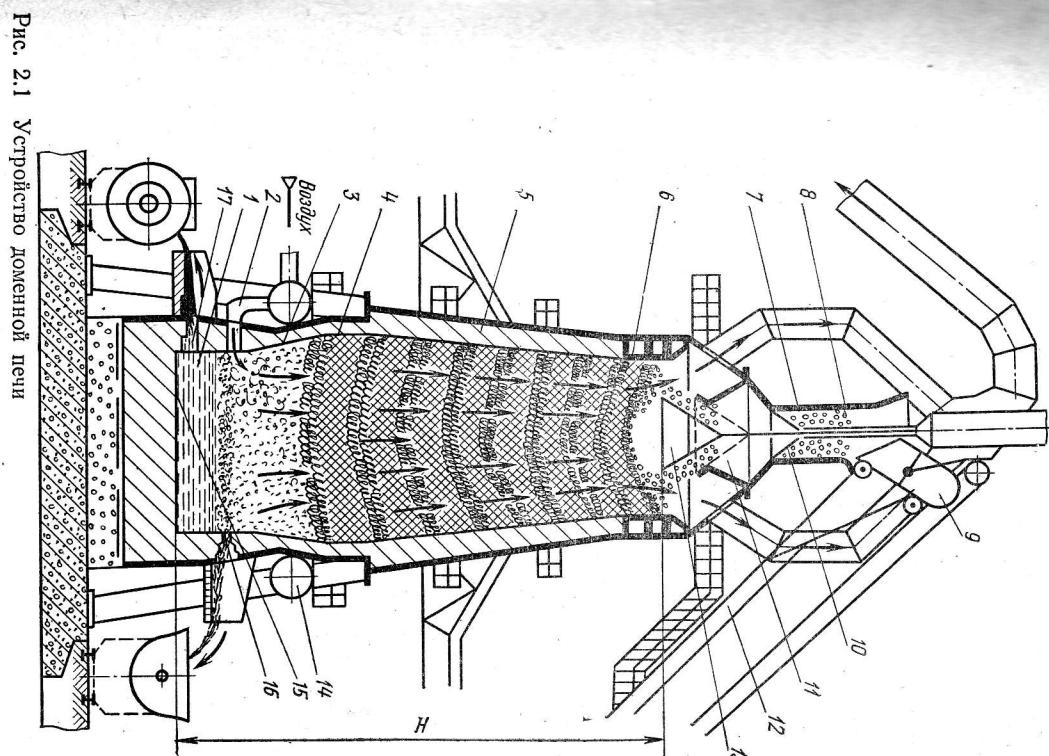


Рис. 2.1 Устройство доменной печи

сколько воздухонагревателей: в то время как в одних насадка нагревается, в других насадка отдает теплоту холодному воздуху, нагревая его. После охлаждения насадки воздухом нагреватели переключаются.

Горение топлива. Близи форм (см. рис. 2.1) углерод кокса, взаимодействуя с кислородом воздуха, сгорает. В результате горения выделяется теплота и образуется газовый поток, содержащий CO, CO₂, N₂, H₂, CH₄ и др. При этом в печи несколько выше уровня форм развивается температура более 2000 °С. Горячие газы, поднимаясь, отдают теплоту шихтовым материалам и нагревают их, охлаждаясь до температуры 300—400 °С у колошника.

Шихта (агломерат, кокс) опускается навстречу потоку газов, и при температуре $\sim 570^{\circ}\text{C}$ начинается восстановление оксидов железа.

Восстановление железа в доменной печи. В результате взаимодействия оксидов железа с оксидом углерода и твердым углеродом кокса, а также водородом происходит восстановление железа. Восстановление газами называют *косвенным*, а твердым углеродом — *прямым*. Реакции косвенного восстановления — экзотермические (сопровождающиеся выделением теплоты), они происходят главным образом в верхних горизонтах пены. Реакции прямого восстановления — эндотермические (сопровождающиеся поглощением теплоты), они протекают в нижней части доменной печи, где температура более высокая.

Восстановление железа из руды в доменной печи происходит по мере продвижения шихты вниз по шахте печи и повышения температуры в несколько стадий, от высшего оксида к низшему!




Опускаясь, шихта достигает зоны в печи, где температура 1000°C . При этих температурах восстановленное из руды твердое железо, взаимодействуя с оксидом углерода, коксом и сажистым углеродом, интенсивно растворяет углерод, вследствие чего температура плавления железа понижается и на уровне распара и запечки оно расплавляется. Капли железоуглеродистого сплава, прогоняя по кускам кокса, насыщаются углеродом (до 4% и более), проганнем, кремнием, фосфором, которые при температуре 1000°C восстанавливаются из руды, а также серой, содержащейся в коксе.

Марганец содержится в руде в виде MnO_2 , Mn_2O_3 , Mn_3O_4 , с твердым углеродом, MnO образует карбид Mn_3C , который растворяется в железе, повышая содержание марганца и углерода в чугуне. Другая часть MnO входит в состав шлака.

Кремний, содержащийся в руде в виде SiO_2 , также частично восстанавливается твердым углеродом и растворяется в железе. Другая часть SiO_2 переходит в шлак. **Фосфор** содержится в руде в виде соединений $(\text{CaO})_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5$. При температурах выше 1000°C фосфат железа становится оксидом углерода и твердым углеродом с образованием фосфира железа. При температурах выше 1300°C фосфор становится оксидом углерода и твердым углеродом с образованием фосфата кальция. Фосфор и фосфид железа Fe_3P полностью растворяются в железе.

Сера присутствует в коксе и руде в виде органической серы и соединений FeS_2 , FeS , CaSO_4 . Сера летучая, и поэтому часть ее удаляется с газом при нагреве шихты в печи, а часть в виде серы и FeS растворяется в чугуне. Вследствие реакции

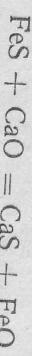

часть серы в виде CaS удаляется в шлак.

Таким образом, в результате процесса восстановления оксидов железа, части оксидов марганца и кремния, фосфатов и сернистых соединений, растворения в железе C , Mn , Si , P , S в доменной печи образуется чугун, а в результате сплавления оксидов Al_2O_3 , CaO , MgO , пустой породы руды, флюсов и золы топлива образуется шлак. Шлак стекает в горн и скапливается на поверхности жидкого чугуна благодаря меньшей плотности.

Чугун выпускают из печи через каждые 3—4 ч, а шлак — через 1—1,5 ч. Чугун выпускают через чугунную летку l_6 (см. рис. 2.1) — отверстие в кладке, расположеннное несколько выше лещади, а шлак — через шлаковую летку l_7 . Чугунную летку открывают бурильной машиной, после выпуска чугуна ее закрывают отнеупорной массой. Чугун и шлак сливают в чугуновозные ковши и шлаковозные чаши. Чугун транспортируют в кислородно-конвертерные или мартеновские цехи для передела в сталь. Чугун, не используемый в жидком виде, разливают в изложницы разливочной машины, где он затвердевает в виде чушек-слитков массой 45 кг.

Продукты доменной плавки. Чугун — основной производный доменной плавки. В доменных печах получают чугун различного химического состава в зависимости от его назначения.

Передельный чугун выплавляют для передела его в сталь в конвертерах или мартеновских печах. Он содержит 4—4,4% C, до 0,6—0,8% Si, до 0,25—1% Mn, 0,15—0,3% P и 0,03—0,07% S. Питетный чугун используют на машиностроительных заводах при производстве фасонных отливок. Он содержит 2,75—3,25% Si. Кроме чугуна в доменной печи выплавляют ферро-сплавы доменного — сплавы железа с кремнием, марганцем и другими элементами. Их применяют для раскисления и легирования стали. К ним относятся: ферросилиций (9—13% Si и до 3% Mn), ферромарганец (70—75% Mn и до 2% Si), зеркальный чугун (10—25% Mn и до 2% Si).

Побочный чугун — доменной плавки — плак и доменный газ. Из плака изготавливают шлаковату, цемент, сиали, а доменный газ после очистки используют как топливо для нагрева воздуха, вдуваемого в доменную печь.

Важнейшие технико-экономические показатели работы доменных печей: коэффициент использования полезного объема доменной печи (КИПО) и удельный расход кокса. КИПО ($\text{m}^3/\text{т}$) — это отношение полезного объема печи V (m^3) к ее среднесуточной производительности P (t) выплавленного чугуна:

$$\text{КИПО} = V/P.$$

Чем выше производительность доменной печи, тем меньше КИПО. Для большинства доменных печей КИПО = $0,5 \div 0,7$; чем ниже этот показатель, тем лучше работает печь.

Удельный расход кокса K — отношение расхода A кокса за сутки к количеству P (t) чугуна, выплавленного за то же время:

$$K = A/P.$$

Удельный расход кокса в доменных печах составляет $0,5 \div 0,7$; чем ниже этот показатель, тем лучше работает печь.

Доменный процесс получения чугуна требует значительного расхода кокса, флюсов, электроэнергии для подготовки сжатого воздуха для дутья. Поэтому наряду

с выплавкой чугуна в доменных печах все более широко используют более экономичные процессы **прямого восстановления железа из руд с последующей его плавкой**.

Одни из таких процессов осуществлен на Оскольском электрометаллургическом комбинате им. Л. И. Брежнева. Добытую в карьерах руду обогащают и получают в бункера 1 по проходу 2 поступают в колбиконный прессом 3 в виде окатышей брикетов 10 шихтовальной машины и отгружаются в шахтную печь 9, работающую по принципу противотока. Протекая от окатышей из прохода 2 попадает в бункер 3 с брикетами, поступает на проход 2, подающий их в загрузочное устройство. Для восстановления железа из окатышей в печь по трубопроводу 8 подают смесь природного и доменного газов, подвернутую в установке 7 конвертера, в результате которого смесь разлагается на водород и окись углерода. В восстановительной зоне печи B создается температура 1000—1100 °С, при которой водород и окись углерода восстанавливают железную руду в окатышах до твердого губчатого железа.

В результате содержание железа в окатышах достигает 90—95 %. Для охлаждения железнных окатышей по трубопроводу 6 в зону охлаждения О печи подают воздух. Охлажденные окатшки 5 выдаются на ковш 4 и поступают на выплавку стали в электропечах.

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ

1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА

Основными материалами для производства стали являются передельный чугун и стальной лом (скрап). Содержание углерода и примесей в стали значительно ниже, чем в чугуне (табл. 2.1).

Поэтому **стальною целью любого металлургического передела чугуна** **является снижение содержания углерода и примесей путем их избирательного окисления и перехода в шлак и газы в процессе плавки.**

Примеси отличаются по своим физико-химическим свойствам, поэтому для удаления каждой из них в плавильном агрегате создают

Таблица 2.1
Состав передельного чугуна и низкоуглеродистой стали, %

Материал	C	Si	Mn	P	S
Передельный чугун	4—4,4	0,76—1,26	До 1,75	0,15—0,3	0,03—0,07
Сталь низкоуглеродистая	0,14—0,22	0,12—0,3	0,4—0,65	0,05	0,055


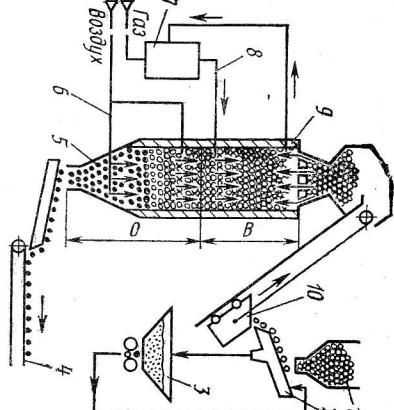





Рис. 2.2. Схема установки для прямого восстановления железа из руд с последующей его плавкой

определенные условия, используя основные законы физической химии.

В соответствии с законом действующих масс скорость химических реакций пропорциональна концентрации реагирующих веществ. Поскольку в наибольшем количестве в чугуне содержится железо, то оно окисляется в первую очередь при взаимодействии чугуна с кислородом в сталеплавильной печи

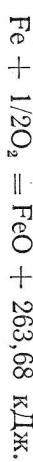

Одновременно с железом окисляются Si, P, Mn, C и др. Образующийся оксид железа при высоких температурах растворяется в железе и отдает свой кислород более активным элементам—примесям в чугуне, окисляя их:

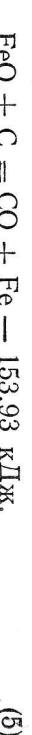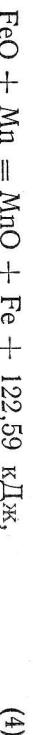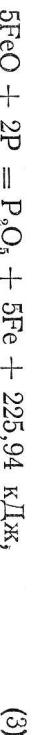

Чем больше оксида железа содержится в жидким металле, тем активнее окисляются примеси. Для ускорения окисления примесей в сталеплавильную печь добавляют железную руду, окалину, содержащие много оксидов железа. Таким образом, основное количество примесей окисляется за счет кислорода оксида железа.

Скорость окисления примесей зависит не только от их концентрации, но и от температуры металла и подчиняется *принципу Ле Шателье*, в соответствии с которым химические реакции, протекающие *при понижении температуры*, а реакции, протекающие *при некотором понижении температуры*, а реакции, протекающие *при некотором повышении температуры*. Поэтому в начале плавки, когда температура металла невысока, интенсивнее идут процессы окисления кремния, фосфора, марганца, протекающие с выделением теплоты, а углерод интенсивно окисляется только при высокой температуре металла (в середине и конце плавки). После расплавления шихты в сталеплавильной печи образуются две несмешивающиеся среды: жидкий металл и шлак. Металл и шлак разделяются из-за различных плотностей. В соответствии с законом распределения (законом Нернста), если какое-либо вещество растворяется в обеих соприкасающихся, но несмешивающихся жидкостях, то распределение вещества между этими жидкостями происходит по установлению определенного соотношения (константы распределения) постоянного для данной температуры. Поэтому большинство компонентов (Mn, Si, P, S) и их соединения, растворимые в жидком металле и шлаке, будут распределяться между металлом и шлаком в определенном соотношении, характерном для данной температуры.

Нерастворимые соединения, в зависимости от плотности будут переходить либо в шлак, либо в металл. Изменяя состав шлака, можно менять соотношение между количеством примесей в металле

и шлаке так, что нежелательные примеси будут удаляться из металла в шлак. Убирая шлак с поверхности металла и наводя новый путем подачи флюса требуемого состава, можно удалять вредные примеси (серу, фосфор) из металла. Поэтому регулирование состава шлака с помощью флюсов является одним из основных путей управления металлургическими процессами.

Используя изложенные законы, процессы выплавки стали осущест-
вляют в несколько этапов.

Первый этап — растопление шихты и нагрев ванны жидкого металла. На этом этапе температура металла невысока; интенсивно происходит окисление железа, образование оксида железа и окисле-
ние примесей Si, P, Mn по реакциям (1)–(4). Наиболее важная задача этого этапа: удаление фосфора — одной из вредных примесей в стали. Для этого необходимо проведение плавки в основной печи,

в которой можно использовать основной шлак, содержащий CaO. Выделяющийся по реакции (3) фосфорный ангидрид образует с оксидом железа нестойкое соединение $(\text{FeO})_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5$. Оксид кальция CaO — более сильное основание, чем оксид железа поэтому при

невысоких температурах связывает ангидрид P_2O_5 , переводя его в шлак:



Реакция образования фосфорного ангидрида протекает с выделением теплоты, поэтому в соответствии с принципом Ле Шателье для удаления фосфора из металла необходимо низкие температуры ванны металла и шлака. Из реакций (3) и (6) следует также, что для удаления фосфора из металла необходимо достаточное содержание в шлаке FeO. Для повышения содержания FeO в шлаке в стадии плавления в этот период плавки добавляют окалину, железную руду, наводя железнистый шлак. По мере удаления фосфора из металла в шлаке содержание фосфора в шлаке возрастает. В соответствии с законом распределения удаление фосфора из металла замедляется. Поэтому для более полного удаления фосфора из металла с него зеркала убирают шлак, содержащий фосфор, и наводят новый со свежими добавками CaO.

Второй этап — «кипение» металлической ванны — начинается по мере ее прогрева до более высоких температур, чем на первом этапе. При повышении температуры металла в соответствии с принципом Ле Шателье более интенсивно протекает реакция (5) окисления углерода, происходящая с поглощением теплоты. Поскольку в металле содержится больше углерода, чем других примесей (см. табл. 2.1), то в соответствии с законом действующих масс для окисления углерода в металле вводят значительное количество руды, окалины или вдувают кислород. Образующийся в металле оксид железа реагирует с углеродом по реакции (5), а пузырьки оксида углерода CO выделяются из жидкого металла, вызывая «кипение» ванны. При «кипении» уменьшается содержание углерода в металле до требуемого, выравнивается температура по объему ванны, частично удаляются неметаллические включения, прилипающие к всыпающим пузырь-

кам CO, а также другие газы, проникающие в пузьри CO. Все это способствует повышению качества металла. Поэтому этап «кипения» ванны является основным в процессе выплавки стали. В этот же период создаются условия для удаления серы из металла. Сера в стали находится в виде сульфида $[\text{FeS}]$, который растворяется также в основном шлаке (FeS). Чем выше температура, тем большее количество FeS растворяется в шлаке, т. е. больше серы переходит из металла в шлак. Сульфид железа, растворенный в шлаке: взаимодействует с оксидом кальция, также растворенным в шлаке:



Эта же реакция протекает на границе металла — шлак между сульфидом железа в стали $[\text{FeS}]$ и $[\text{CaO}]$ в шлаке:



Образующееся соединение CaS растворимо в шлаке, но не растворяется в железе, поэтому сера удаляется в шлак.

Как следует из реакций (7) и (8), чем больше в шлаке (CaO) и меньше (FeO) , тем легче удаляется из стали сера. Поэтому при плавке в основных печах можно снизить содержание углерода и серы в стали, выплавлять сталь из шихты любого химического состава.

В стадии плавильных печей с кислой футеровкой нет условий для уменьшения количества фосфора и серы в стали, так как использовать основной шлак с высоким содержанием (CaO) нельзя из-за разрушения футеровки, а содержание (FeO) в шлаке недостаточно. Поэтому в кислых печах можно выплавлять сталь только из шихтовых материалов с малым количеством серы и фосфора.

Третий этап (завершающий) — раскисление стали — заключается в восстановлении оксида железа, растворенного в жидком металле. При плавке повышение содержания кислорода в металле необходимо для окисления примесей, но в готовой стали кислород — вредная примесь, так как понижает механические свойства стали, особенно при высоких температурах. Сталь раскисляют двумя способами: осаждающим и диффузионным.

Осаждающее раскисление осуществляют введением в жидкую сталь растворимых раскислителей (ферромарганца, ферросилиция, алюминия), содержащих элементы (Mn, Si, Al и др.), которые в данных условиях обладают большим сродством к кислороду, чем железо. В результате раскисления восстанавливается железо и образуются оксиды MnO , SiO_2 , Al_2O_3 и другие, которые имеют меньшую плотность, чем сталь, и удаляются в шлак. Однако часть их остается в стали, что понижает ее свойства.

Диффузионное раскисление осуществляют раскислением шлака. Ферромарганец, ферросилиций и другие раскислители в мелкоразмельченном виде загружают на поверхность шлака. Раскислители, восстанавливая оксид железа, уменьшают его содержание в шлаке. В соответствии с законом распределения оксид железа, растворенный в стали, начнет переходить в шлак. Образующиеся при таком спо-
собе раскисления оксиды остаются в шлаке, а восстановленное же-

лезо переходит в сталь, что уменьшает содержание в ней неметаллических включений и повышает ее качество.

При плавке в кислой печи процесс плавки протекает при кислом шлаке (55–58 % SiO_2) и условия для раскисления стали более благоприятны: кремнезем, $\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$. После длительной выдержки под кислым шлаком содержание оксида железа в стали резко уменьшается и окончательно сталь раскисляют небольшой добавкой ферромарганца.

В зависимости от степени раскисленности выплавляют спокойные, кипящие и полуспокойные стали. Спокойная сталь получается при полном раскислении в печи и ковле.

Кипящая сталь раскислена в печи неполностью. Ее раскисление продолжается в изложнице при затвердевании слитка, благодаря взаимодействию FeO и углерода, содержащихся в металле. Образующийся при реакции $\text{FeO} + \text{C} = \text{Fe} + \text{CO}$ оксид углерода выделяется из стали, способствуя удалению из стали азота и водорода. Газы выделяются в виде пузырьков, вызывая ее «кипение». Кипящая сталь практически не содержит неметаллических включений — продукты раскисления, поэтому обладает хорошей пластичностью.

Полукипящая сталь имеет промежуточную раскисленность между спокойной и кипящей. Частиенно она раскисляется в печи и в ковше, а частично в изложнице благодаря взаимодействию оксида железа и углерода, содержащихся в стали.

Легирование стали осуществляют введением ферросплавов или чистых металлов в необходимом количестве в расплав. Легирующие элементы, сродство к кислороду которых меньше, чем у железа (Ni , Co , Mo , Cu), при плавке и разливке практически не окисляются и поэтому их вводят в печь в любое время плавки (обычно вместе с оставшейся шихтой). Легирующие элементы, у которых сродство к кислороду больше, чем у железа (Si , Mn , Al , Cr , V , Ti и др.), вводят в мегалл после или одновременно с раскислением, в конце плавки, а иногда непосредственно в ковш.

Цугун передельвают в сталь в различных по принципу действия конвертерах, дуговых электропечах.

2. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧАХ

Устройство и работа маргленовской печи. Мартеновская печь (рис. 2.3) — пламенная отражательная регенеративная печь. Она имеет рабочее плавильное пространство, ограниченное снизу подлинной 12, сверху сводом 11, а с боков передней 5 и задней 10 стенками. Подина имеет форму ванны с откосами по направлению к стенкам печи. Футеровка печи может быть основной и кислой. Если в процессе плавки стали в шлаке преобладают основные окислы, процесс называют основным маргленовским процессом, а если кислые — кислым. Основную маргленовскую печь футеруют магнезитовым кирпичом, на который набивают магнезитовый порошок. Кислую маргленовскую печь футеруют динасовым кирпичом, а подину

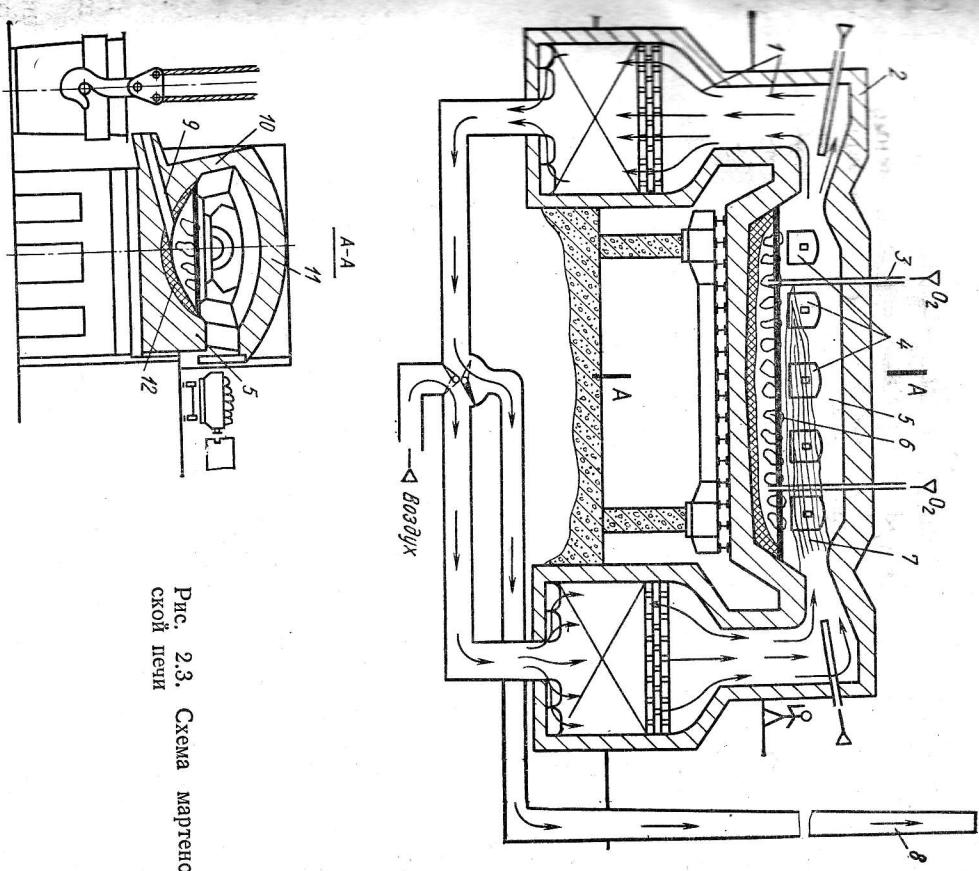


Рис. 2.3. Схема маргленовской печи

набивают из кварцевого песка. Свод маргленовской печи делают из динасового кирпича или магнезитохромитового кирпича. В передней стенке печи имеются загрузочные окна 4 для подачи шихты и флюса, а в задней — отверстие 9 для выпуска готовой стали.

В нашей стране работают маргленовские печи вместимостью 200–900 т жидкой стали. Характеристикой рабочего пространства является площадь пода под печи, которую условно подсчитывают на уровне порогов загрузочных окон. Например, для печи 2 вместимостью 900 т площадь пода составляет 115 м². Головки печи 2 служат для смешения топлива (мазута или газа) с воздухом и подачи этой смеси в плавильное пространство.

Для подогрева воздуха и газа (при работе на низкокалорийном газе) печь имеет два регенератора 1. Регенератор — это камера, в которой размещена насадка — оgneупорный кирпич, выложенный

в клетку. Отходящие из печи газы имеют температуру 1500—1600 °С.

Попадая в регенераторы, газы нагревают насадку до 1250—1280 °С. Через один из регенераторов, например, правый, подают воздух, который, проходя через насадку, нагревается до температуры 1100—1200 °С и поступает в головку печи, где смешивается с топливом! на выходе из головки образуется факел 7, направляемый на шихту 6.

Отходящие газы проходят через противоточную головку (левую), очистные устройства (шлаковики), служащие для отделения от газа частиц шлака и пыли, и направляются во второй (левый) регенератор, нагревая его насадку. Охлажденные газы покидают печь через дымовую трубу 8. После охлаждения насадки правого регенератора переключают клапаны и поток газов в печи изменяет направление: через нагретые левый регенератор и головку в печь поступает воздух, а правый нагревается теплотой отходящих газов.

Факел имеет температуру 1750—1800 °С и направляет рабочее пространство печи и шихту. Факел способствует окислению примесей шихты при плавке.

В зависимости от состава шихты, используемой при плавке, различают разновидности марганцевского процесса: 1) скрап-процесс, при котором шихта состоит из стального лома (скрапа) и 25—45 % чугунного перегонного чугуна; процесс применяют на заводах, где нет доменных печей, но расположенных в промышленных центрах, где много металлома; 2) скрап-рудный процесс, при котором шихта состоит из жидкого чугуна (55—75 %), скрапа и железной руды; процесс применяют на металлургических заводах, имеющих доменные печи. Наибольшее количество стали производят скрап-рудным процессом в марганцевских печах с основной футеровкой, что позволяет переделывать в сталь различные шихтовые материалы.

Плавка стали скрап-рудным процессом в основной марганцевской печи. В печь с помощью завалочной машины за грузают железную руду и извести в печь и после их прогрева подают скрап. По окончании прогрева скрапа в печь заливают жидкий чугун, который взаимодействует с железной рудой и скрапом. В печь подаются примеси чугуна: кремний, фосфор по реакции (6), марганец и частично извести образуют шлак с высоким содержанием FeO и MnO (железистый шлак).

После расплавления шихты, окисления значительной части привнесенной в печь загруженной железной руды или продувки ванны: в печь загружают железную руду или продувают ванну подаваемым по трубам 3 (см. рис. 2.3) кислородом. Углерод в металле интенсивно окисляется, образуется оксид углерода. В это время отключают подачу топлива и воздуха в печь и удаляют шлак.

Для удаления из металла серы наводят новый шлак, подавая

на зеркало металла известняк с добавлением боксита или плавикового шпата для уменьшения вязкости шлака. Содержание CaO в шлаке возрастает, а FeO уменьшается. Это создает условия для ин-

тенсивного протекания реакций (7) и (8) и удаления из металла

углерода. В период «кипения» углерод интенсивно окисляется. Поэтому из «кипения» ванны шихта должна содержать избыток углерода (до 0,5—0,6 %) сверх заданного в выплавляемой стали. В процессе «кипения» металл доводится до заданного химического состава, его температура выравнивается по объему ванны, из него удаляются «кипение» и неметаллические включения. Процесс «кипения» считают оконченным, если содержание углерода в металле соответствует заданному, а содержание фосфора минимально.

После этого момента в печь вносят 1) в период «кипения» прекращают загрузку руды в печь, вследствие чего распыление идет путем окисления углерода металла, одновременно подавая в ванну раскислители — ферромарганец, ферросилиций, алюминий; 2) окончательно раскисляют алюминием и ферросилицием ковш при выпуске стали из печи. После отбора контрольных проб сталь выпускают в сталеразливочный ковш через отверстие задней стенки печи.

В основных марганцевских печах выплавляют стали углеродистые конструкционные, низко- и среднелегированные (марганцовистые, хромистые), кроме высоколегированных сталей и сплавов, которые получают в плавильных электропечах.

Кислый марганцевский процесс. Этим способом выплавляют качественные стали. Поскольку в печах с кислой футеровкой нельзя навесить основной шлак для удаления фосфора и серы, то применяют шихту с низким содержанием этих составляющих. Стали, выплавляемые в кислых марганцевских печах, содержат меньше водорода и кислорода, неметаллических включений, чем выплавленные в основной печи. Поэтому кислая сталь имеет более высокие механические свойства, особенно ударную вязкость и пластичность, и ее используют для особо ответственных деталей: коленчатых валов крупных двигателей, роторов мощных турбин, шарикоподшипников.

Основные технико-экономические показатели производства стали в марганцевских печах следующие: производительность печи, определяемая объемом стали с 1 м² площади пода в сутки (т/м² в сутки) и расход топлива на 1 т выплавляемой стали (кг/т). Средний съем стали с 1 м² площади пода в сутки составляет 10 т/м², а расход условного топлива — до 80 кг/т.

3. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В КИСЛОРОДНЫХ КОНВЕРТЕРАХ

Кислородно-конвертерный процесс — это выплавка стали из жидкого чугуна в конвертере с основной футеровкой и продувкой кислородом через водоохлаждаемую форму.

Кислородный конвертер — это сосуд грушевидной формы из стального листа, футерованный основным кирпичом. Вместимость конвертера 130—350 т жидкого чугуна. В процессе работы конвертер может поворачиваться на цапфах вокруг горизонтальной оси на 360 °С для завалки скрапа, заливки чугуна, слива стали и шлака. Шихтовыми материалами кислородно-конвертерного процесса являются жидкий перегонный чугун (см. табл. 2.1), стальной лом

еще плавится. В чугунах, перерабатываемых в конвертерах, не должно быть более 0,15 % Р. При повышенном (до 0,3 %) содержании фосфора для его удаления необходимо сливать шлак и наводить нормы, что снижает производительность конвертера.

Удаление серы из металла в шлак протекает в течение всей плавки по реакциям (7) и (8). Однако высокое содержание в шлаке FeO (до 7—20 %) затрудняет удаление серы из металла. Поэтому для передела в сталь в кислородных конвертерах применяют чугун с содержанием до 0,07 % S.

Подачу кислорода заканчивают, когда содержание углерода в металле соответствует заданному. После этого конвертер поворачивают и выпускают сталь в ковш (рис. 2.4, 2).

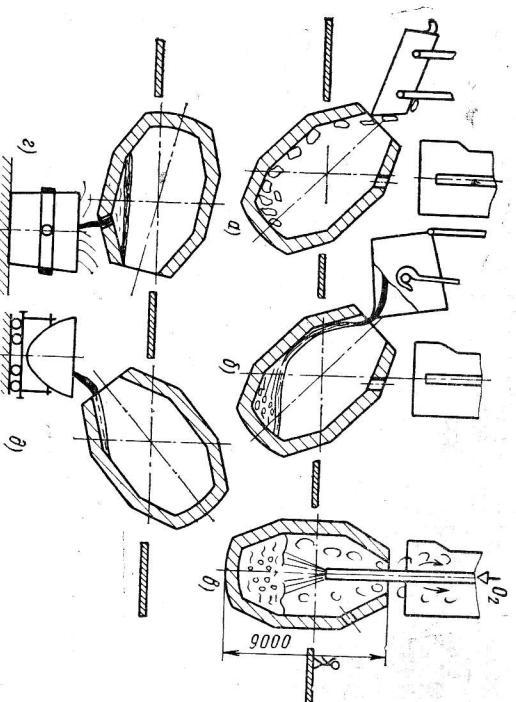


Рис. 2.4. Последовательность технологических операций при выплавке стали в кислородных конвертерах

(не более 30 %), известь для наведения шлака, железная руда, а также боксит (Al_2O_3), плавиковый шпат (CaF_2), которые применяют для разжижения шлака.

Технология плавки. Перед плавкой конвертер наклоняют, через горловину с помощью завалочных машин загружают скрап (рис. 2.4, а), заливают чугун при температуре 1250—1400 °С (рис. 2.4, б). После этого конвертер поворачивают в вертикальное рабочее положение (рис. 2.4, в), внутрь его вводят водохладящую форму и через нее подают кислород под давлением 0,9—1,4 МПа. Одновременно с началом продувки в конвертер загружают известь, боксит, железную руду. Струи кислорода проникают в металл, вызывают его ширкуляцию в конвертере и перемешивание со шлаком. Благодаря интенсивному окислению примесей чугуна при взаимодействии с кислородом в зоне под формой развивается температура до 2400 °С.

В зоне контакта кислородной струи с чугуном в первую очередь окисляется железо, так как его концентрация во много раз выше, чем примесей. Образующийся оксид железа растворяется в шлаке и металле, обогащая металл кислородом. Кислород, растворенный в металле, окисляет кремний, марганец, углерод в металле, и содержание их понижается. При этом происходит разогрев ванны, поддержание его в жидком состоянии.

В кислородном конвертере благодаря присутствию шлаков с большим содержанием CaO и FeO , перемешиванию металла и шлака создаются условия для удаления из металла фосфора по реакции (6) в начале продувки ванны кислородом, когда ее температура

превышает плавильную. В кислородных конвертерах выплавляют конструкционные стали с различным содержанием углерода, кипящие и спокойные. В кислородных конвертерах трудно выплавлять стали, содержащие легкоокисляющиеся легирующие элементы, поэтому в них выплавляют низколегированные (до 2—3 % легирующих элементов) стали. Легирующие элементы вводят в ковш, расплавив их в электропечи, или твердые ферросплавы вводят в ковш перед выпуском в него стали. Плавка в конвертерах вместимостью 130—300 т заканчивается через 25—50 мин. Кислородно-конвертерный процесс более производительный, чем плавка стали в Мартеновских печах.

4. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В ЭЛЕКТРОПЕЧАХ

Плавильные электропечи имеют преимущества по сравнению с другими плавильными агрегатами, так как в них можно получать высокую температуру металла, создавать окислительную, восстановительную, нейтральную атмосферу и вакум, что позволяет выплавлять сталь любого состава, раскидывать металлы с образованием минимального количества неметаллических включений — продуктов раскисления. Поэтому электропечи используют для выплавки конструкционных, высоколегированных, инструментальных, специальных сталей и сплавов.

Плавильные электропечи бывают дуговыми и индукционными. Дуговая плавильная электропечь (рис. 2.5) питается трехфазным переменным током и имеет три цилиндрических электрода 9 из графитизированной массы. Электрический ток от трансформатора кабелями 7 подводится к электрододержателям 8, а через них — к электродам 9 и ванне металла. Между электродами и металлической щиткой 3 возникает электрическая дуга, электроэнергия превращается в теплоту, которая передается металлу и шлаку излучением. Рабочее напряжение 160—600 В, сила тока 1—10 кА. Во время работы печи длина дуги регулируется автоматически путем перемещения электролов. Стальной кожух 4 печи футерован огнеупорным кирпичом 7, основным (магнезитовый, магнезитохромитовый) или

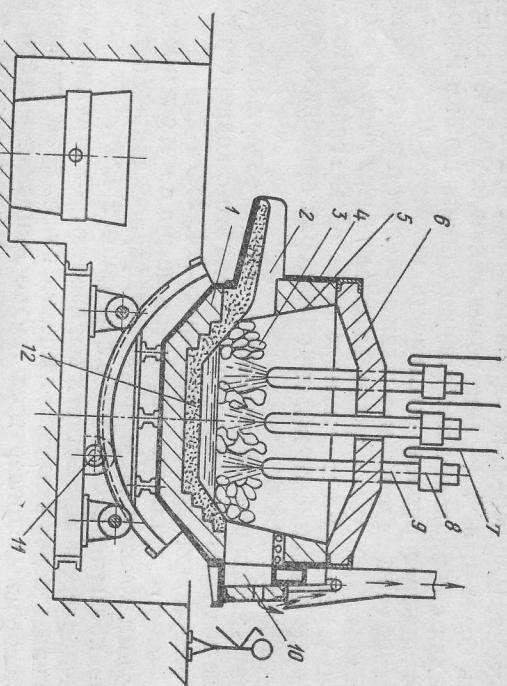


Рис. 2.5. Схема дуговой плавильной электропечи

кислым (динасавый). Полину 12 пеки набивают огнеупорной масой. Плавильное пространство ограничено стенками 5, полиной 12 и сводом 6 из огнеупорного кирпича. Для управления ходом плавки имеются рабочее окно 10 и летка для выпуска готовой стали по желобу 2 в ковш.

Печь загружают при снятом своде. Механизмом 11 печь может наклоняться в сторону загрузочного окна и летки. Вместимость этих печей 0,5—400 т. В металлургических цехах используют электропечи с основной футеровкой, а в литейных с кислотой.

В основной дуговой печи можно осуществлять плавку двух видов: на шихте из легированных отходов (металл переплава) и на углеродистой шихте (с окислением примесей).

П л а к у н а ш и х т е и з л е г и р о в а н н ы х о т х о -
д о в в е д у т б е з о к и с л е н и я п р и м е с е й. Шихта для такой плавки должна иметь меньше, чем в выплавляемой стали, марганца и кремния и низкое содержание фосфора. По сути это переплав. Однако в процессе плавки примеси (алюминий, титан, кремний, марганец, хром) окисляются. Кроме этого, шихта может содержать оксиды. После расплавления шихты из металла удаляют серу, наводя основной шлак, при необходимости науглероживают и доводят металлы до заданного химического состава. Затем проводят диффузионное раскисление, подавая на шлак мелкораздробленный ферросилиций, алюминий, молотый кокс. Так выплавляют легированные из отходов машиностроительных заводов.

П л а к у н а у г л е р о д и с т о й ш и х т е применяют для производства конструкционных сталей. В печь загружают шихту стальной лом (90 %), чушковый передельный чугун (до 10 %), электродный бой или кокс для науглероживания металла и известок 2—3 %.

Патем электроды опускают и включают ток; шихта под действием электродов плавится, металл накапливается на подине печи. Во время плавления шихты кислородом воздуха, оксидами шихты и окалины окисляются железо, кремний, фосфор, марганец и частично углерод. Оксид кальция из известки и оксилиды железа образуют основной железнитый шлак, способствующий удалению фосфора из металла.

После нагрева металла и шлака до температуры 1500—1540 °С в печь загружают руду и известок и проводят период «кипения» металла; происходит дальнейшее окисление углерода. Когда содержание углерода будет меньше заданного на 0,1 %, кипение прекращают и удаляют из печи шлак. Затем приступают к удалению марганца и силикокальций для осаждения его в шлаке.

После удаления железистого шлака в печь подают силико-марганец и силикокальций — раскислители для осаждения рас-серы и раскислению металла, доведению химического состава до за-данного. Раскисление производят осаждением и диффузионным ме-таллом. После удаления шлака на его поверхность вводят раскислительную смесь для диффузионного раскисления (известок, плавиковый шпат, молотый кокс и ферросилиций), углерод кокса и кремний ферросилиции вос-становляют оксид железа в шлаке, содержание его в шлаке снижа-ется, и кислород из металла по закону распределения переходит в шлак. По мере раскисления и понижения содержания FeO шлак становится почти белым. Раскисление под белым шлаком длится 30—60 мин.

В этот период создаются условия для удаления из металла серы, что объясняется высоким (до 55—60 %) содержанием CaO в шлаке, низким (менее 0,5 %) содержанием FeO и высокой температурой металла.

Для определения химического состава металла берут пробы и при необходимости в печь вводят ферросплавы для получения за-данного химического состава металла, после чего выполняют конечное раскисление стали алюминием и силикокальцием и выпускают металлы из печи в ковш.

П р и в ы п л а к е л е г и р о в а н н ы х с т а л е й в ду-говых печах в сталь вводят легирующие элементы в виде ферростпла-бов. Порядок ввода определяется сродством легирующих элементов к кислороду (см. с. 32). В дуговых печах выплавляют высококаче-ственные углеродистые стали — конструкционные, инструменталь-ные, жаропрочные и жаростойкие.

Индукционная тигельная плавильная печь (рис. 2.6) состоит из водоохлаждаемого индуктора 3, внутри которого находится тигель 4 с металлической шихтой. Через индуктор от генератора высокой частоты проходит однофазный переменный ток повышенной частоты (500—2000 Гц). Ток создает переменный магнитный поток, прони-зывающий куски металла в тигле, наводит в них мольные вихревые токи (Фуко), нагревающие металлы 1 до расплавления и необходимых тем-ператур перегрева. Тигель изготавливают из кислых (кварцит) или ос-новных (магнезитовый) порошков. Вместимость тигля

конструкционные, легированные другими элементами стали. В этих печах можно получать стали с низким содержанием углерода и безуглеродистые сплавы, так как в печах нет науглероживающей среды и плавления не происходит.

При вакуумной и дуговой индукционной плавке шихты и изложницы помещают в вакуумные камеры. Плавка, введение легирующих добавок, раскисление, разливка металла в изложницы производятся без нарушения вакуума в камере. Таким способом получают сплавы высокого качества с малым содержанием газов, неметаллических включений, сплавы, легированные любыми элементами.

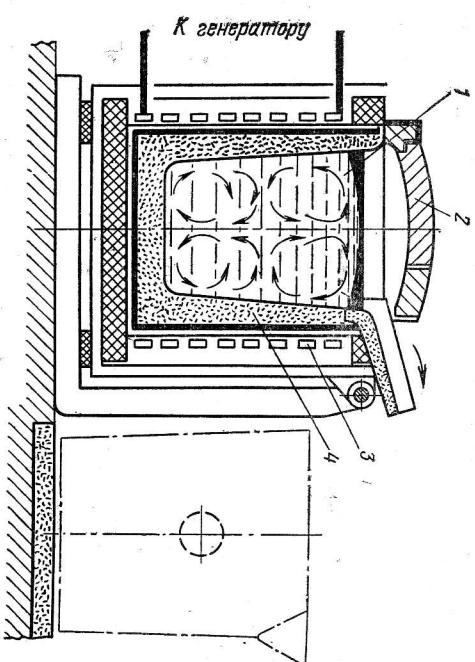


Рис. 2.6. Схема индукционной тигельной плавильной печи

60 кг — 25 т. Для уменьшения потерь теплоты печь имеет съемный свод 2.

Индукционные печи имеют преимущества перед дуговыми: в них отсутствует электрическая дуга, что позволяет выплавлять сталь с низким содержанием углерода, газов и малым угаром элементов; при плавке в металле возникают электродинамические силы, которые перемешивают металл в печи и способствуют выравниванию химического состава, всплытию неметаллических включений; небольшие размеры печей позволяют помещать их в камеры, где можно создавать любую атмосферу или вакуум. Однако эти печи имеют малую стойкость футеровки, и температура шлака в них недостаточна для протекания metallургических процессов между металлом и шлаком. Эти преимущества и недостатки печей обуславливают возможности плавки в них; в индукционных печах выплавляют сталь и сплавы из легированных отходов методом переплава или из чистого шихтового железа и скрапа с добавкой ферросплавов методом сплавления.

При загрузке тщательно подбирают химический состав шихты в соответствии с заданным, а необходимое количество ферросплавов для получения заданного химического состава металла загружают на дно тигля вместе с шихтой. После расплавления шихты на поверхность металла загружают шлаковую смесь для уменьшения тепловых потерь металла и уменьшения угаря легирующих элементов, защиты его от насыщения газами. При плавке в кислой печи после расплавления и удаления плавильного шлака наводят шлак из боя стекла (SiO_2). Металл раскисляют ферросилицием, ферромарганцем и алюминием перед выпускком его из печи.

В индукционных печах с основной футеровкой выплавляют высококачественные легированные стали с высоким содержанием марганца, никеля, титана, алюминия, а в печах с кислой футеровкой —

5. РАЗЛИВКА СТАЛИ

Выплавленную сталь выпускают из плавильной печи в разливочный ковш, из которого ее разливают в изложницы или кристаллизаторы машины для непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). В изложницах или кристаллизаторах сталь затвердевает, и получают слитки, которые подвергают прокатке, ковке. Изложницы выполняют с квадратным, прямоугольным, круглым и многогранным полоперечными сечениями. Слитки квадратного сечения переделывают на сортовой прокат (двутавровые балки, швеллеры, уголки и т. д.). Слитки прямоугольного сечения с отоплением шириной к толщине 1,5—3 переделывают на лист. Из слитков круглого сечения изготавливают трубы, колеса. Многогранные слитки используют для поковок.

Для прокатки отливают слитки массой 200 кг — 25 т; для поковок отливают слитки массой до 300 т и более. Обычно углеродистые спокойные и кипящие стали разливают в слитки массой до 25 т, легированные и высококачественные стали — в слитки массой 500 кг — 7 т, а некоторые сорта высоколегированных сталей — в слитки массой несколько килограммов.

Сталь разливают в изложницы сверху, снизу (сифоном) и на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

В изложницах непрерывного литья заготовок (сифоном) и на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) сталь разливают непосредственно из ковша 1.

При сифонной разливке (рис. 2.7, б) сталью заполняют одновременно несколько изложниц (4—60). Изложницы устанавливают одновременно на поддоне 6, в центре которого располагается центральный литник 3, футерованный огнеупорными трубками 4, соединенный волнистым каналом 7 с изложницами. Жидкая сталь 2 из ковша 1 поступает в центральный литник и снизу плавно без разбрзгивания заполняет изложницы 5. Поверхность слитка получается чистой, можно разливать большую массу металла одновременно в несколько слитков. Для обычных углеродистых сталей используют разливку сверху, а для легированных и высококачественных — разливку сифоном.

Рис. 2.7. Разливка стали в изложницы

Непрерывная разливка стали состоит в том, что жидкую сталь из ковша 1 через промежуточное разливочное устройство 2 непрерывно поают в водоохлаждаемую изложницу без дна — кристаллизатор 3, из нижней части которого вытягивается затвердевающий слиток 4 (рис. 2.8). Перед заливкой металла в кристаллизатор и на затравку, образующую его дно, жидкый металл попадает в кристаллизатор и на затравку, охлаждается, затвердевает, образуя корку, и соединяется с затравкой. Затравка тянущими валками 5 вытягивается из кристаллизатора вместе с затвердевающим слитком, сердцевина которого еще жидкая. Скорость вытягивания слитка из кристаллизатора зависит от его сечения. Например, скорость вытягивания слитков с сечением 150×500 и 300×2000 мм около 1 м/мин.

На выходе из кристаллизатора слиток охлаждается водой из форсунки в зоне 6 вторичного охлаждения. Затем затвердевший слиток попадает в зону 7 резки, где он разрезается газовым резаком 8 на куски заданной длины. Таким способом отывают слитки с прямоугольным поперечным сечением (150×500 — 300×2000 мм), с квадратным сечением (150×150 — 400×400 мм), круглые, в виде толстостенных труб. Вследствие направленного затвердевания и непрерывного питания слитки непрерывной разливки имеют плотное строение и мелкозернистую структуру, в них отсутствуют усадочные раковины. Выход годных заготовок может достигать 96—98 % массы разливаемой стали.

Рис. 2.7. Разливка стали в изложницы

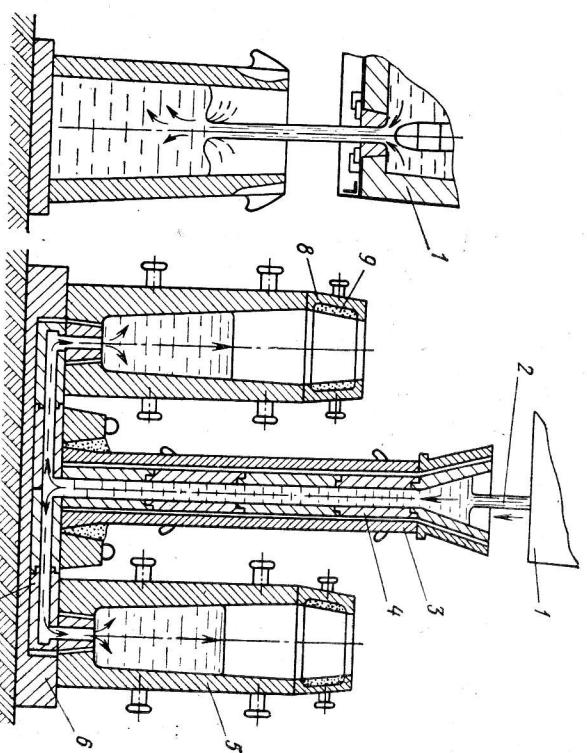


Рис. 2.8. Схема машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
Машины непрерывного литья могут иметь несколько кристаллизаторов, что позволяет одновременно получать несколько слитков, которые могут быть прокатаны на сортовых станах, минуя бломинг и слябинги.


6. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И СТРОЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СЛИТКОВ

Залитая в изложницу сталь отдает теплоту ее стенкам, поэтому затвердевание стали начинается у стенок изложницы. Толщина закристаллизовавшейся корки непрерывно увеличивается, при этом между жидким сердцевиной слитка и твердой коркой металла располагается зона, в которой одновременно имеются растущие кристаллы и жидкий металл между ними. Кристаллизация слитка заканчивается близи его продольной оси.

Сталь затвердевает в виде кристаллов древовидной формы — дендритов. Размеры и форма дендритов зависят от условий кристаллизации. На строение стального слитка большое влияние оказывает степень раскисленности стали.

Спокойная сталь (рис. 2.9, а, в) затвердевает без выделения газов, в верхней части слитка образуется усадочная раковина 1, а в средней — усадочная осевая ракхость.

Для устранения усадочных дефектов слитки спокойной стали отливают с прибылью, которая образуется настивкой 8 (см. рис. 2.7, б) со стенками, футерованными огнеупорной массой 9. Малой теплопроводности. Поэтому сталь в прибыли долгое время остается жидкой и питает слиток, а усадочная раковина расплывается в прибыли. Слиток спокойной стали (рис. 2.9, а) имеет следующее строение: тонкую наружную корку А из мелких равнососных кристаллов, зону Б крупных столбчатых кристаллов (дендритов); зону В крупных неориентированных кристаллов; конус осажде-

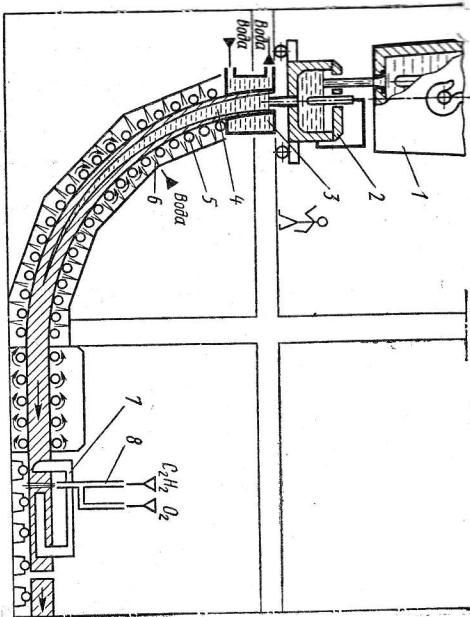

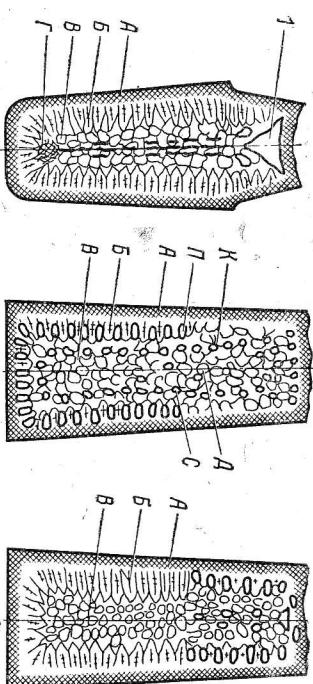


Рис. 2.9. Схема строения стальных слитков

ния *Г* — мелокристаллическую зону у донной части слитка. Сталь «неоднородны по химическому составу. Химическая неоднородность, или *ликаяция*, возникает вследствие уменьшения растворимости примесей в железе при его переходе из жидкого состояния в твердое. Ликвация бывает двух видов — дендритная и зональная.

Дендритная ликвация — неоднородность стали в пределах одного кристалла (дендрита) — центральной оси и ветвей. Например, при кристаллизации стали содержание серы на границах дендрита по сравнению с содержанием в центре увеличивается в 2 раза, фосфора — в 1,2 раза, а углерода уменьшается почти на половину.

Зональная ликвация — неоднородность состава стали в различных частях слитка. В верхней части слитка из-за конвекции жидкого металла содержание серы, фосфора и углерода увеличивается в несколько раз (рис. 2.9, *2*), а в нижней части — уменьшается. Зональная ликвация приводит к отбраковке металла вследствие отклонения его свойств от заданных. Поэтому прибыльную и подприбыльную части слитка, а также донную его часть при прокатке отрезают.

В слитках кипящей стали (рис. 2.9, *б*, *в*) не образуется усадочная раковина: усадка стали рассредоточена по полостям газовых

пузырей, возникающих при кипении стали в изложнице. При производстве слитка газовые пузыри завариваются. Кипение стали влияет на зональную ликвацию в слитках, которая развита в них больше, чем в слитках спокойной стали. Углерод, сера и фосфор потоком металла выносятся в верхнюю часть слитка, от чего свойства стали в этой части слитка ухудшаются. Поэтому при прокатке отрезают тонкую верхнюю часть слитка, так как в донной ликвация маля. Для уменьшения ликвации кипение после заполнения изложницы прекращают, накрывая слиток металлической крышкой («механическое закупоривание»), либо раскидывают металл алюминием или ферросилицием в верхней части слитка («химическое закупоривание»).

Слиток кипящей стали имеет следующее строение (рис. 2.9, *б*, *в*): плотную наружную корку *А* без пузьрей, из мелких кристаллитов, выше которой сотовых пузьрей *П*, вытянутых к оси слитка и расположенных между кристаллитами *Б*, зону *В* неориентированных кристаллов, промежуточную плотную зону *С*, зону вторичных круглых пузьрей *К* и среднюю зону *Д* с отдельными пузьрями, которых больше в верхней части слитка.

Полуспокойная сталь сохраняет преимущества спокойной и кипящей стали и не имеет их недостатков.

Полуспокойная сталь (рис. 2.9, *б*, *в*) частично раскидывается в печи и ковше, а частично — в изложнице. Слиток полуспокойной стали имеет в нижней части структуру спокойной стали, а в верхней — кипящей. Ликвация в верхней части слитков полуспокойной стали меньше, чем у кипящей, и близка к ликвации спокойной стали, но слитки полуспокойной стали не имеют усадочной раковины.

7. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА

Развитие машиностроения и приборостроения предъявляет возрастающие требования к качеству металла: его прочности, пластичности, газодержанию. Улучшить эти показатели можно уменьшением в металле вредных примесей, газов, неметаллических включений. Для повышения качества металла «столбуют» обработку металла синтетическим шлаком, вакуумную дегазацию металла, плавку в вакуумных печах, электроплавковый переплав (ЭСП), вакуумно-дуговой переплав (ВДП), вакуумно-индукционный переплав (ВИП), переплав металла в электронно-лучевых и плазменных печах.

Обработка металла синтетическим шлаком заключается в следующем. Синтетический шлак, состоящий из 55 % CaO, 40 % Al₂O₃, небольшого количества SiO₂, MgO и минимума FeO, выплавляют в электропечи и заливают в ковш. В этот же ковш затем заливают сталь. При перемешивании стали и шлака поверхность их взаимодействия резко возрастает и реакции между ними протекают гораздо быстрее, чем в плавильной печи. Благодаря этому, а также низкому содержанию оксида железа в шлаке сталь, обработанная таким способом, содержит меньше серы, кислорода и неметаллических